

PeakTech®

Unser Wert ist messbar...



PeakTech® 4094, 4095, 4096

Instrukcja obsługi
Multimetr z tabelą graficzną

Spis treści.

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	1
Zasady bezpieczeństwa i symbole.....	1
Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa	2
Maksymalne wartości wejściowe	3
Główne połączenia (wejście HI i wejście LO) Wartości wejściowe.....	4
Podłączenie prądu (I) Wartości wejściowe.....	4
Połączenia czujników (HI Sense i LO Sense) Wartości wejściowe	4
Kategorie przepięciowe.....	5
2. Szybki start.....	6
Przegląd	6
Wymiary.....	7
Urządzenie do blokowania nóg	7
Przegląd frontów	8
Przegląd strony tylnej	11
Interfejs użytkownika	12
Zasilanie	13
Włączenie.....	14
Przyłącza pomiarowe	15
3. Funkcje i działanie.....	17
Wybór zakresu pomiarowego.....	17
Szybkość i rozdzielczość pomiaru.....	18
Główne funkcje pomiarowe	
19	
Pomiar napięcia stałego	20
Pomiar napięcia AC.....	21
Pomiar prądu stałego	22
Pomiar prądu zmiennego	24
Opór pomiarowy	25

Test ciągłości	28
Testowanie diod	29
Zdolności pomiarowe	30
Pomiar częstotliwości i okresu	31
Temperatura pomiaru	33
Podwójny wyświetlacz	35
Wyzwalanie	37
Automatyczny wyzwalacz.....	37
Pojedynczy spust	37
Wyzwalacz zewnętrzny	38
Funkcje matematyczne	39
Statystyki	39
Limity	39
dB/dBm	40
Wartość względna	41
Wyświetlacz	42
Liczba	42
Barmeter	42
Wyświetlanie trendów	43
Histogram	44
Zapis danych.....	46
Nagrywanie ręczne.....	46
Rejestracja samochodu	47
Konfiguracja portów	49
Serial.....	49
Trigger	49
Wyjście	49
Typ sieci	49
LAN.....	50
Menu użytkowe.....	50

Języki	50
Oświetlenie.....	50
Zegar.....	50
SCPI.....	51
Ustawienia standardowe.....	51
Informacje o systemie	54
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	54
Test LCD.....	56
Test klawiatury	56
4.Samouczek pomiarowy	57
Błąd obciążenia (napięcie stałe)	57
Pomiary AC True RMS	58
Błąd obciążenia (napięcie AC).....	59
5.Rozwiązywanie problemów	60
6.Dane techniczne	61
7.Załączniki	66
Dodatek A: Akcesoria.....	69
Dodatek B: Pielęgnacja i czyszczenie.....	69
Dodatek C: Wymiana bezpiecznika sieciowego	70

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia

Urządzenie spełnia wymagania przepisów UE 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna) i 2006/95/WE (niskie napięcie) zgodnie z uzupełnieniem 2004/22/WE (znak CE). Kategoria przepięciowa II; stopień zanieczyszczenia 2.

Zasady i symbole bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji mogą pojawić się następujące terminy:



Ostrzeżenie: "Ostrzeżenie" oznacza warunki i czynności obsługowe stanowiące zagrożenie dla użytkownika.



Uwaga: "Uwaga" wskazuje warunki i operacje, które mogą spowodować uszkodzenie produktu lub innego mienia.

Symbole bezpieczeństwa

Symbole na produkcie:

Na produkcie mogą pojawić się następujące symbole

	Prąd stały / napięcie (DC)		Ostrzeżenie przed porażeniem prądem!
	Prąd zmienny / napięcie (AC)		Uwaga - patrz instrukcja obsługi!
	Prąd stały i zmienny / napięcie		Spełnia dyrektywę dotyczącą zgodności CE
	Przewód ochronny / uziemienie		Wymiary urządzenia
CAT I (1000V)	Kategoria przepięciowa I. Nigdy nie przykładaj do jednego z wejść pomiarowych napięcia wyższego niż 1000V w		
CAT II (600V)	Kategoria przepięciowa II. Nigdy nie przykładaj do żadnego z wejść pomiarowych napięcia wyższego niż 600V w systemach CAT II.		
	Ten produkt testowy jest zgodny z dyrektywą WEEE i musi być utylizowany oddzielnie w odpadach elektronicznych. Przyrządy pomiarowe nie należą do odpadów domowych!		

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa


Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia i uniknąć poważnych obrażeń spowodowanych przepięciami lub zwarciami, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa dotyczących obsługi urządzenia. Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji są wykluczone z wszelkich roszczeń.

- Urządzenie nie może być stosowane w obwodach o dużej energii.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego należy sprawdzić, czy ustawienie napięcia na urządzeniu odpowiada istniejącemu napięciu sieciowemu
- Urządzenie podłączać tylko do gniazdek z uziemionym przewodem ochronnym.
- Nie należy umieszczać urządzenia na wilgotnej lub mokrej powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych (silniki, transformatory itp.).
- **W żadnym wypadku nie wolno** przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wejściowych (poważne ryzyko obrażeń ciała i/lub zniszczenia urządzenia).
- Podane maksymalne napięcia wejściowe nie mogą zostać przekroczone. Jeśli nie można wykluczyć ponad wszelką wątpliwość, że te wartości szczytowe napięcia są przekroczone z powodu wpływu zakłóceń przejściowych lub z innych powodów, napięcie pomiarowe musi być odpowiednio wstępnie stłumione (10:1).
- Przed przetączeniem na inną funkcję pomiarową należy odłączyć przewody pomiarowe lub sondę od obwodu pomiarowego.
- Przed uruchomieniem sprawdź urządzenie, przewody pomiarowe i inne akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub gołych lub zagiętych kabli i przewodów. W razie wątpliwości nie należy przeprowadzać żadnych pomiarów.
- Prace pomiarowe przeprowadzać tylko w suchym ubraniu i najlepiej w gumowym obuwiu lub na macie izolacyjnej.
- Nie należy dotykać końcówek pomiarowych przewodów pomiarowych.
- Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu
- Urządzenie nie może być obsługiwane bez nadzoru
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, skrajnej wilgotności lub wilgoci.
- Unikać silnych wibracji
- Przed rozpoczęciem pracy pomiarowej należy ustabilizować urządzenie do temperatury otoczenia (ważne przy transporcie z pomieszczeń zimnych do ciepłych i odwrotnie).
- Podczas każdego pomiaru nie należy przekraczać ustawionego zakresu pomiarowego. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia
- Obudowę należy regularnie czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Nie należy używać żrących, ściernych środków czyszczących.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Unikać bliskości substancji wybuchowych i łatwopalnych.

- Otwarcie urządzenia oraz prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu
- Nie należy umieszczać przodu urządzenia na stole warsztatowym lub powierzchni roboczej, aby uniknąć uszkodzenia elementów sterujących.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian technicznych w urządzeniu.
- **Przyrządy pomiarowe nie powinny znajdować się w rękach dzieci**

Maksymalne wartości wejściowe

Obwody ochronne multimetru mogą zapobiec uszkodzeniu urządzenia i chronić przed ryzykiem porażenia prądem, jeśli nie zostaną przekroczone limity pomiarowe. Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia, nie należy przekraczać wartości wejściowych wyświetlanych na panelu przednim, określonych poniżej:

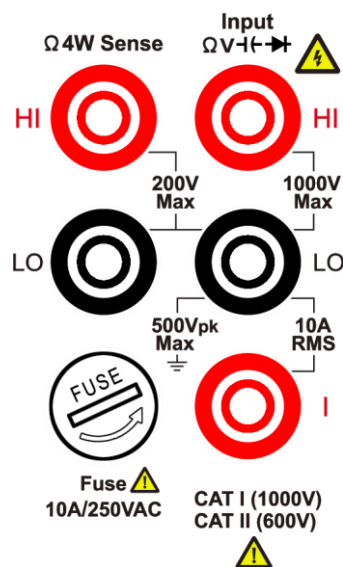

Wymienialny przez użytkownika bezpiecznik zakresu prądowego 10A znajduje się na przednim panelu. Aby zapewnić ochronę, bezpiecznik należy wymieniać wyłącznie na bezpieczniki tego samego typu i o tej samej wartości znamionowej. Informacje na temat określonego typu i wartości znamionowej bezpiecznika znajdują się również na stronie "7 Połączenia zasilania" w punkcie "Przegląd panelu przedniego" na stronie 9.

Główne połączenia (wejście HI & LO) Wartości wejściowe

Zaciski wejściowe HI i LO są wykorzystywane do testów napięcia, rezystancji, ciągłości, częstotliwości, okresu, pojemności, diody i temperatury. Dla tych zacisków zdefiniowane są dwie granice pomiarowe:

■ Wejście HI do wejścia LO granica pomiarowa

Limit pomiaru od wejścia HI do wejścia LO wynosi 1000 VDC lub 750 VAC, co jest jednocześnie maksymalnym pomiarem napięcia. Limit ten może być również wyrażony jako 1000 Vpk max.

■ LO Wejście do uziemienia ochronnego

Zacisk wejściowy LO może bezpiecznie "wychylić się" do 500 Vpk względem masy, gdzie masa jest zdefiniowana jako przewód ochronny poprzez dostarczony kabel sieciowy podłączony do miernika.

Jak widać z powyższych wartości granicznych, granica pomiarowa dla zacisku wejściowego HI wynosi maksymalnie 1500 Vpk względem ziemi, gdy wejście LO wynosi maksymalnie 500 Vpk względem ziemi.

Podłączenie prądu (I) Wartości wejściowe

Limit pomiaru od zacisku wejścia prądowego (I) do zacisku wejścia LO wynosi 10 A (DC lub AC). Należy pamiętać, że zaciski wejścia prądowego zawsze mają w przybliżeniu takie samo napięcie jak zacisk wejścia LO, chyba że bezpiecznik ochrony prądowej jest otwarty.

Zaciski Sense (HI Sense i LO Sense) Wartości wejściowe

Zaciski HI i LO Sense są używane do czteroprzewodowych pomiarów rezystancji.

Granica pomiaru HI Sense na wejściu LO wynosi 200 Vpk.

Granica pomiaru od HI Sense do LO Sense wynosi 200 Vpk.

Granica pomiarowa od LO Sense do LO Input wynosi 2 Vpk.

Uwaga: Granica 200 Vpk na zaciskach czujników jest wartością graniczną. Napięcia robocze dla pomiarów rezystancji są w normalnej pracy znacznie niższe - zwykle do ± 12 V.

Kategorie przepięć

Ocena bezpieczeństwa multimetru:

1000 V, CAT I

Kategoria pomiarowa IEC I. Maksymalne napięcie pomiarowe wynosi 1000 Vpk na połączeniu HI-LO.

600 V, CAT II

Kategoria pomiarowa II wg IEC. Wejścia mogą być podłączone do napięcia sieciowego (do 600 VAC) w warunkach przepięcia kategorii II.


Kategoria pomiaru Definicja

Kategoria CAT I dotyczy pomiarów na obwodach, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci. Przykładem są pomiary na obwodach, które nie są wyprowadzone z sieci oraz specjalnie chronione (wewnętrzne) obwody główne.

Kategoria CAT II dotyczy ochrony przed stanami przejściowymi pochodzącymi od urządzeń zużywających energię, zasilanych z instalacji stałej, takich jak telewizory, komputery PC, narzędzia przenośne i inne obwody domowe.

Kategoria CAT III dotyczy ochrony przed stanami przejściowymi w stałych instalacjach systemowych, takich jak tablice rozdzielcze, puszkę łączeniowe i obwody odgałęźne, a także w systemach oświetleniowych w dużych budynkach.

Kategoria CAT IV dotyczy pomiarów u źródła instalacji niskiego napięcia. Przykładem są liczniki energii elektrycznej oraz pomiary na pierwotnych urządzeniach zabezpieczających przed nadmiernym prądem oraz urządzeniach kontrolujących tętnienia.

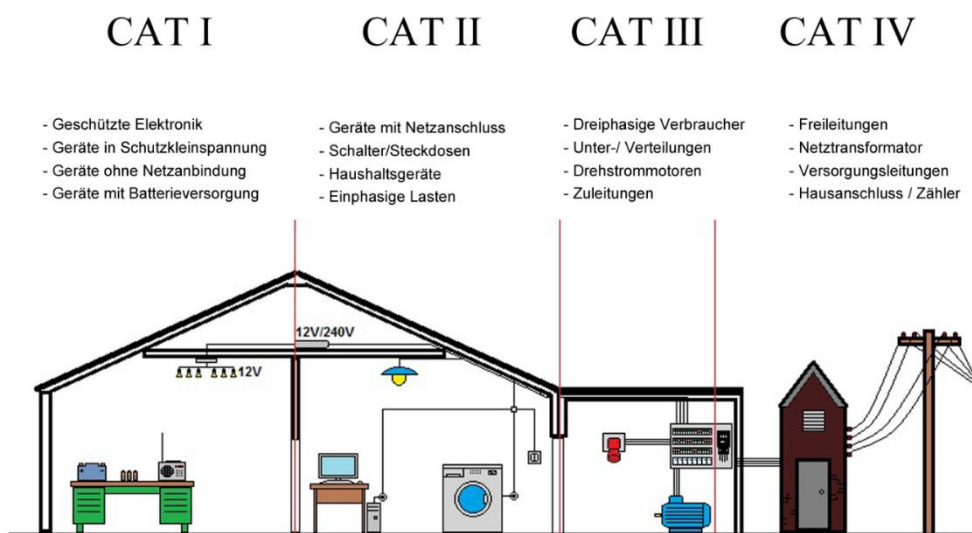

2. Szybki start

Kontrola ogólna

Po otrzymaniu nowego multimetru zaleca się sprawdzenie przyrządu zgodnie z poniższymi krokami:

1. sprawdzić, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia.

Jeśli okaże się, że pudełko opakowaniowe lub poduszka ochronna z tworzywa piankowego uległy poważnemu uszkodzeniu, nie należy ich jeszcze wyrzucać, dopóki kompletne urządzenie i jego akcesoria nie przejdą wszystkich testów funkcjonalnych.


2. sprawdzenie akcesoriów

Dostarczane akcesoria są opisane w dodatku A. Proszę sprawdzić, czy akcesoria zostały dostarczone w komplecie. Jeśli okaże się, że brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się z dystrybutorem PeakTech lub bezpośrednio z PeakTech w celu wymiany.

3. sprawdzenie kompletnego urządzenia pomiarowego

W przypadku stwierdzenia, że urządzenie jest uszkodzone, nie działa normalnie lub nie spełnia swoich specyfikacji, prosimy o kontakt z odpowiedzialnym dystrybutorem lub bezpośrednio z firmą PeakTech. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w transporcie, prosimy o zachowanie opakowania i zgłoszenie tego faktu do sprzedawcy / dystrybutora PeakTech.


Wymiary

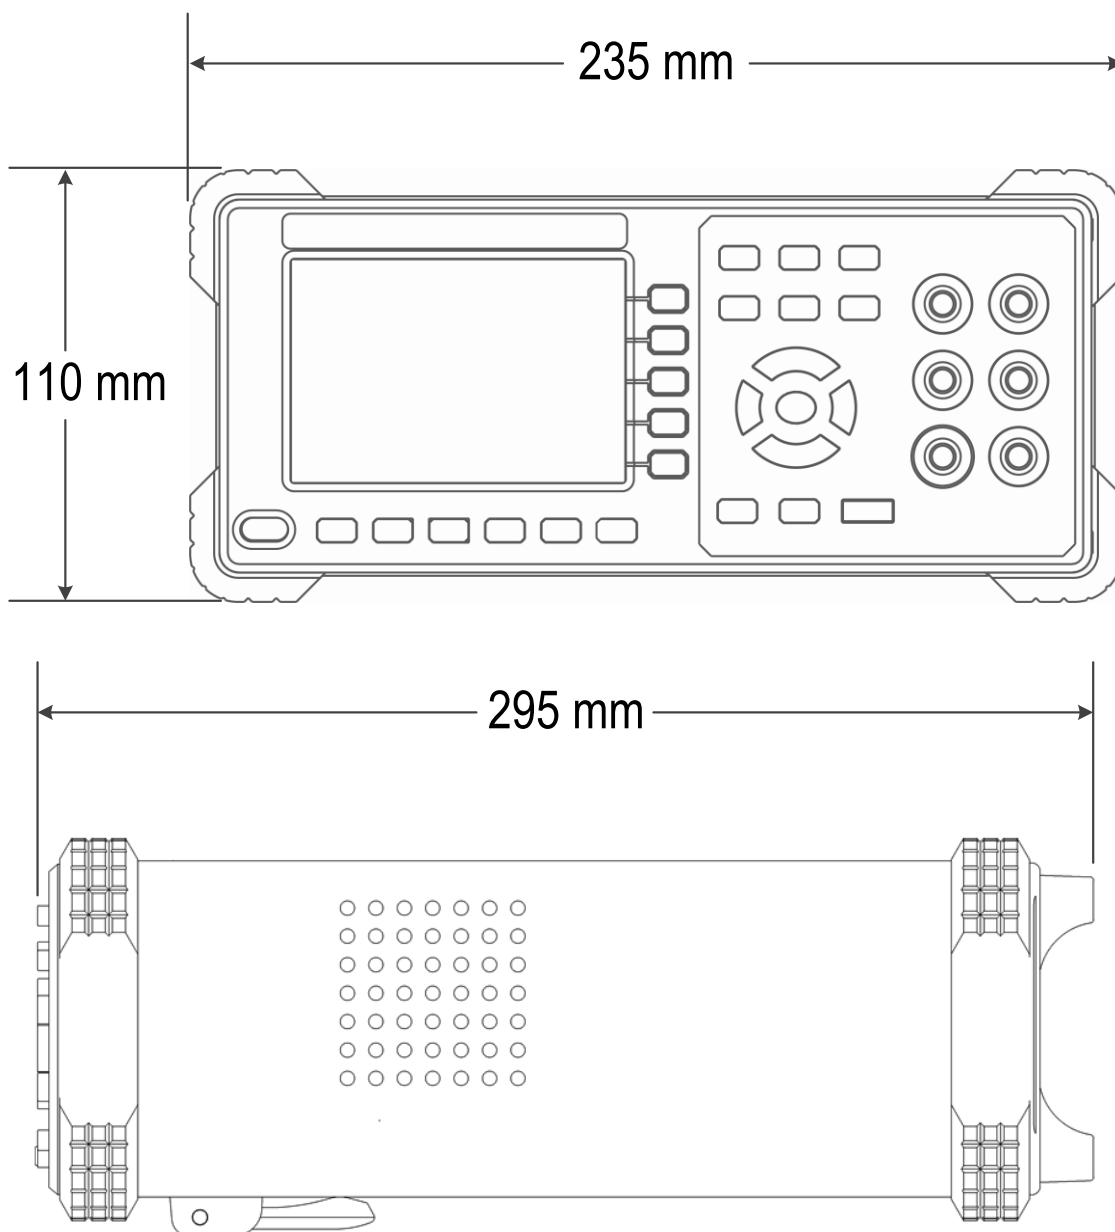

Blokada nogi stojącej

Poniżej przedniego panelu znajduje się podstawka do ustawienia multimetru w celu uzyskania lepszego widoku na wyświetlacz.

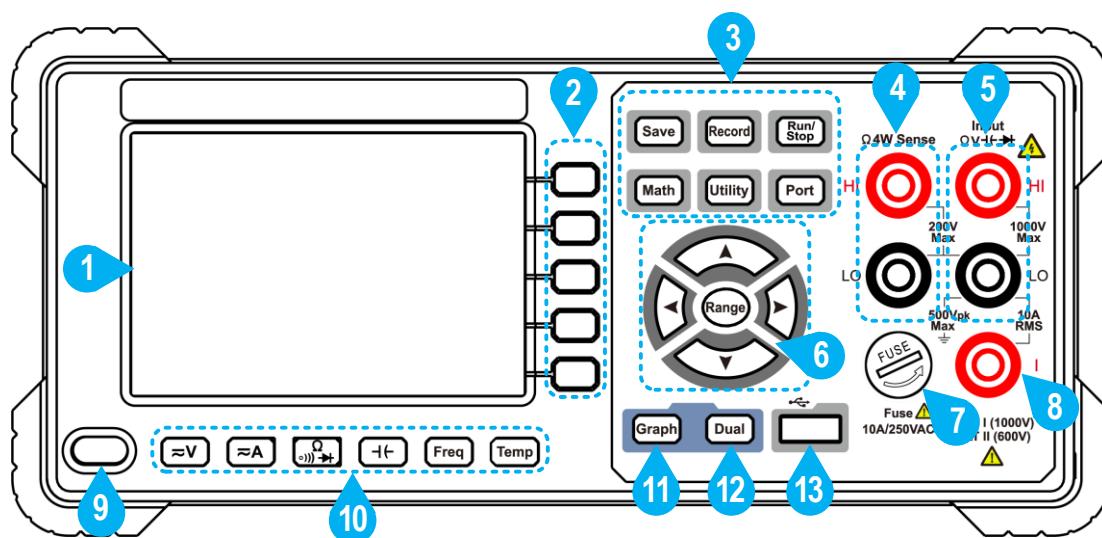


 


Przegląd frontu




Rys. 1- Przegląd strony czołowej

Nie.	Nazwa	Opis
1	LCD	Wyświetlacz z interfejsem użytkownika
2	Przyciski menu	Odpowiedni "przycisk programowy" aktywuje na wyświetlaczu odpowiednie punkty menu.
3	Przyciski funkcyjne	
	Zapisz	Zebrać dane w ręcznym zestawie danych. Urządzenie zapisuje aktualny odczyt po każdym naciśnięciu przycisku. Patrz strona 46, ręczny zapis.
	Zapis	Dostęp do menu nagrywania ręcznego i nagrywania automatycznego. Patrz strona 46, Funkcja nagrywania.
	Run/Stop	Jeśli źródło wyzwala jest ustawione jako Auto, uruchom lub zatrzymaj automatyczne wyzwalaenie. Jeśli źródło wyzwala jest ustawione jako pojedyncze, urządzenie będzie emitować wyzwalaenie za każdym razem, gdy ten przycisk zostanie naciśnięty.
	Matematyka	Wykonywanie operacji matematycznych (statystyki, limity, dB / dBm, REL) na wynikach pomiarów.

	Użyteczność	Otwiera funkcje systemowe, w tym język, podświetlenie, zegar, SCPI, stan fabryczny, informacje o systemie, test LCD, test klawiszy.
	Port	Ustawia połączenie szeregowo, wyzwalanie, złącze wyjściowe i sieć.
4	Wejścia HI i LO Sense	Gniazda wejściowe sygnałów, stosowane do pomiarów rezystancji czteroprzewodowej.
5	Wejścia HI i LO	Gniazda wejściowe sygnałów, służą do pomiarów napięcia, rezystancji, ciągłości, częstotliwości (okresu), pojemności, diody i temperatury.
6	Przyciski zasięgu/strzałek	<p>Gdy w prawym menu wyświetlany jest przycisk ekranowy zakresu, można nacisnąć przycisk zakresu, aby przełączyć między zakresem automatycznym i ręcznym. Naciśnij przyciski strzałek w górę / w dół, aby aktywować zakres ręczny i zwiększyć lub zmniejszyć zakres pomiarowy.</p> <p>Podczas ustawiania parametru, naciśnij przycisk strzałki w lewo / w prawo, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk strzałki w górę / w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.</p>
7	Nośnik bezpieczników do pomiaru prądu	<p>Wartość znamionowa bezpiecznika wynosi 10A, 250 VAC, jako bezpiecznik ceramiczny 5x20mm.</p> <p>Aby wymienić bezpiecznik:</p> <p>Wyłączyć multimetr i odłączyć kabel sieciowy. Za pomocą płaskiego śrubokręta przekręcić uchwyt bezpiecznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć uchwyt bezpiecznika. Włóż nowy, identyczny bezpiecznik do uchwytu bezpiecznika i włóż uchwyt z powrotem do urządzenia. Przekręć uchwyt bezpiecznika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.</p>
8	Gniazda wejściowe prądowe AC/DC	Zaciski wejściowe sygnałów używane do pomiarów prądu AC / DC.
9	Przełącznik zasilania	Włącza/wyłącza multimetr



-
- 10 **Funkcja pomiarowa przyciski**
-  Pomiar napięcia stałego lub zmiennego
 -  Pomiar prądu stałego lub zmiennego
 -  Test rezystancji, ciągłości lub diody
 -  Sprawdzenie pojemności
 -  Pomiar częstotliwości/okresu
 -  Pomiar temperatury
-
- 11 **Wykres** Wybierz, co jest wyświetlane: Wyświetlanie liczby, wykres słupkowy, wyświetlanie trendu lub histogram.
-
- 12 **Podwójna** Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych funkcji w menu po prawej stronie. Aby wybrać funkcję, należy nacisnąć odpowiedni przycisk menu (2), a wartość pomiarowa zostanie wyświetlona na wyświetlaczu podrzędnym.
-
- 13 **Połączenie USB** Podłączy zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB, np. pamięć USB do zapisu wartości pomiarowych.
-

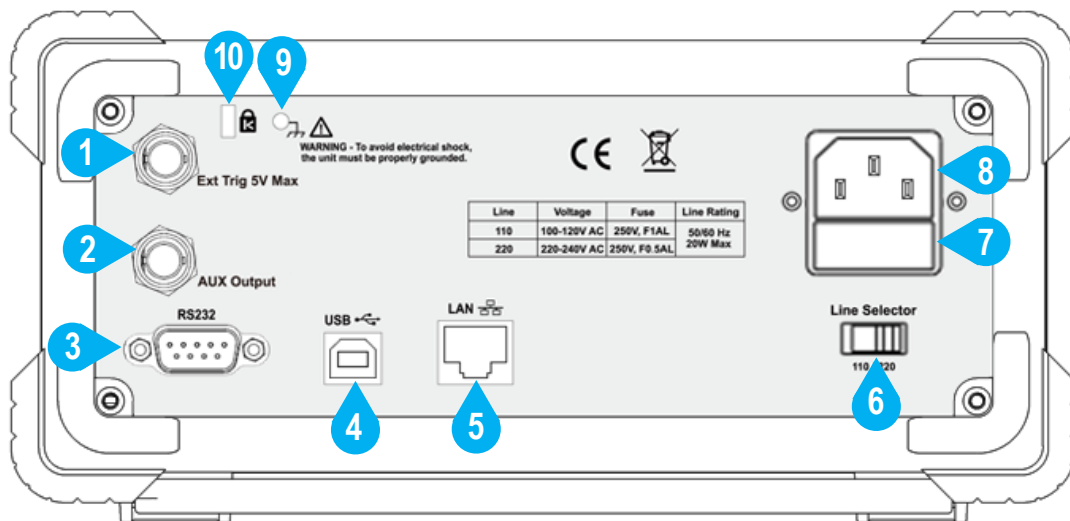Przegląd tyłu




Rys. 2-2 Widok na tył urządzenia

Nie.	Nazwa	Opis
------	-------	------

1	Zewnętrzne wejście wyzwalające	Wyzwolić multimetr poprzez podłączenie impulsu wyzwalającego. Należy wybrać zewnętrzne źródło wyzwalań. ( → Trigger → Source (External))						
2	Gniazdo wyjścia pomocniczego	Domyślnie jest to "Voltmeter Measurement Complete Output" i emituje impuls, gdy multimetr kończy pomiar, więc można to zasygnalizować innym urządzeniom. Ten port może być również skonfigurowany do wysyłania impulsu, gdy limity są przekroczone w limicie matematycznym ( → Wyjście → Wyjście (P/F)).						
3	RS232	łączy się z komputerem PC przez RS-232.						
4	Gniazdo USB (typ B)	Gniazdo przyłączeniowe USB typu B do połączenia danych z urządzeniem końcowym, takim jak komputer.						
5	Gniazdo sieci lokalnej (LAN)	Gniazdo przyłączeniowe RJ-45 do połączenia danych z urządzeniem końcowym, np. komputerem PC poprzez sieć.						
6	Przełącznik wyboru napięcia sieciowego	Wybierz ustawienie napięcia zgodnie z używanym zasilaniem AC w zakresie od 110 V do 220 V.						
7	Bezpiecznik napięcia sieciowego	Należy używać wyłącznie bezpiecznika odpowiadającego używanemu zasilaczowi prądu zmiennego. Aby wymienić bezpiecznik, patrz strona 68, dodatek C:						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Napięcie sieciowe</th> <th>Bezpiecznik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 - 120 V AC</td> <td>250 V, F1AL</td> </tr> <tr> <td>220 - 240 V AC</td> <td>250 V, F0,5AL</td> </tr> </tbody> </table>	Napięcie sieciowe	Bezpiecznik	100 - 120 V AC	250 V, F1AL	220 - 240 V AC	250 V, F0,5AL
Napięcie sieciowe	Bezpiecznik							
100 - 120 V AC	250 V, F1AL							
220 - 240 V AC	250 V, F0,5AL							
8	Podłączenie napięcia sieciowego	Gniazdo przyłączeniowe do zasilania multimetru napięciem sieciowym.						
9	PE Ziemia śruba	Jeśli chcesz podłączyć urządzenie osobno do przewodu ochronnego, np. na stole roboczym, skorzystaj z tego połączenia.						

10	Instrument "Cable Lock"	Otwarcie w celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą za pomocą zamka kablowego.
----	--------------------------------	--

Interfejs użytkownika

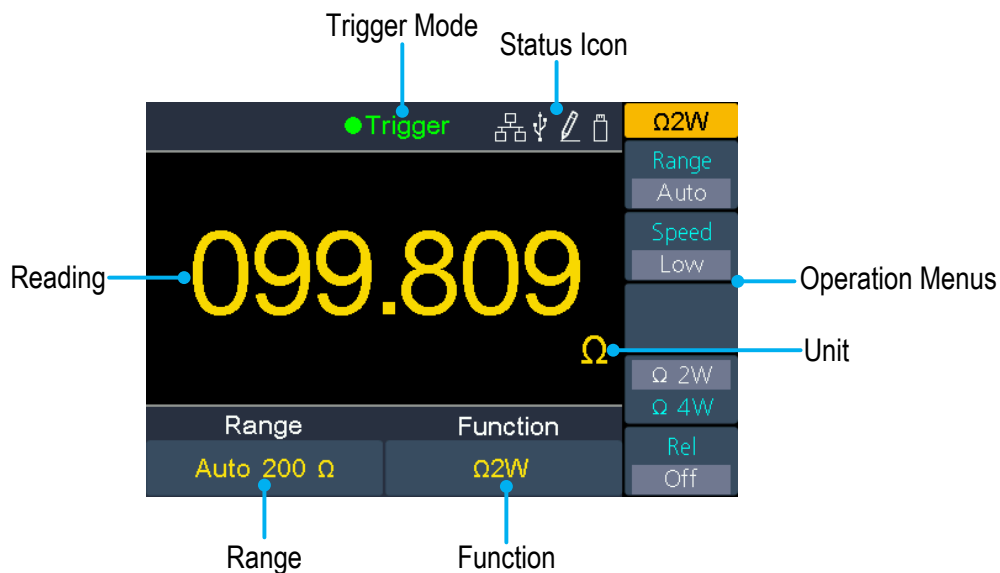






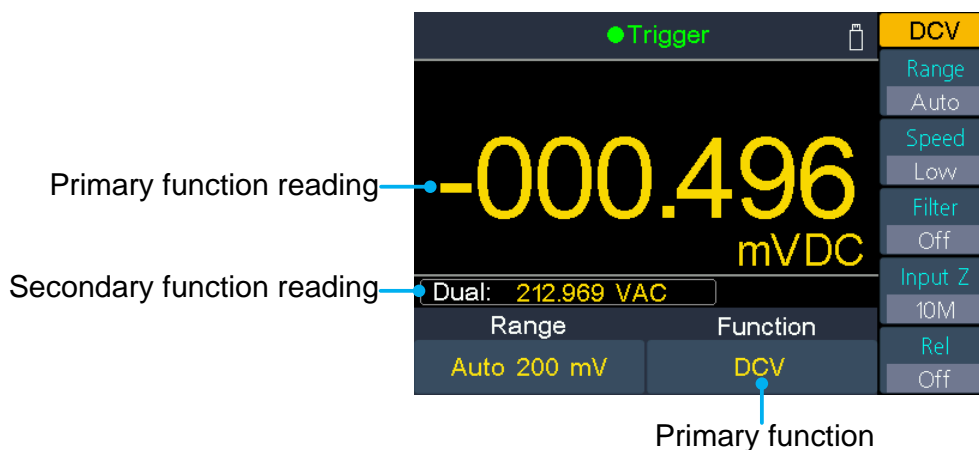
Obraz 1-1 Interfejs użytkownika (funkcja pojedynczego pomiaru)

Tryb wyzwalania

Wyświetl	Opis
Trigger	Auto Trigger
Wyzwalacz zewnętrzny	Wyzwalacz zewnętrzny

Ikona stanu

Symbol	Opis
	Sieć LAN jest podłączona
	Urządzenie jest podłączone jako "slave" do komputera PC
	Trwa automatyczna rejestracja wartości
	Do urządzenia podłączony jest nośnik pamięci USB
	Ręczna rejestracja wartości pomiarowych



Rys. 2-4 Interfejs użytkownika (funkcja podwójnego pomiaru)

Zasilanie

Zasilanie 100 - 120 VAC lub 220 - 240 VAC. Użytkownik powinien ustawić skalę napięcia przełącznika wyboru napięcia sieciowego AC zgodnie z normami obowiązującymi w jego kraju (patrz Rysunek 2 2 Przegląd panelu tylnego) na panelu tylnym i zastosować odpowiedni bezpiecznik.

Napięcie	Bezpiecznik
100 - 120 V AC	250 V, F1AL
220 - 240 V AC	250 V, F0,5AL

Aby zmienić ustawienie napięcia w urządzeniu, należy wykonać następujące czynności:

- (1) Wyłącz przełącznik zasilania na panelu przednim i odłącz przewód zasilający.
- (2) Sprawdź, czy bezpiecznik (250 V, F0,5AL) zainstalowany przed opuszczeniem fabryki odpowiada wybranemu napięciu sieciowemu. Jeśli nie, wymień bezpiecznik. (Strona 68, Dodatek C: Bezpiecznik sieciowy).
- (3) Ustawić przełącznik wyboru napięcia sieciowego na żądane napięcie zasilania.

Włączanie

- (1) Podłączyć urządzenie do napięcia sieciowego za pomocą dostarczonego kabla sieciowego.



Ostrzeżenie:


Aby uniknąć porażenia prądem, należy podłączyć miernik wyłącznie do gniazda z uziemieniem.

- (2) Naciśnij przycisk zasilania z przodu urządzenia. Urządzenie zostanie teraz uruchomione i wyświetli ekran startowy, co może potrwać kilka sekund.


Przyłącza pomiarowe

Po wybraniu żądanej funkcji pomiarowej proszę podłączyć do multimetru sygnał (urządzenie), który ma być testowany, zgodnie z poniższą metodą. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy po prostu przetaczać funkcji pomiarowej podczas pomiaru.


Pomiar napięcia stałego

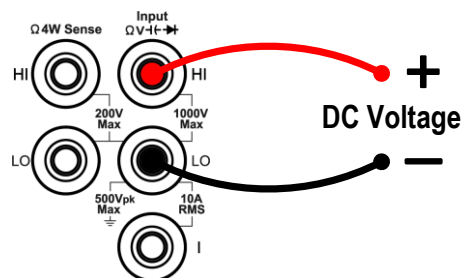


Pomiar napięcia AC

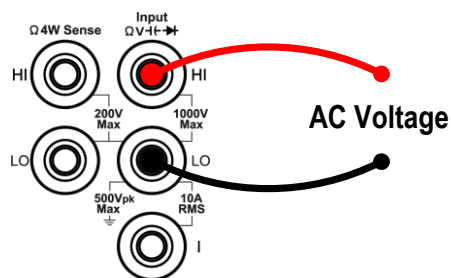


Pomiar prądu stałego

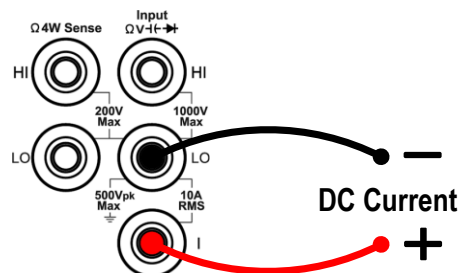


Pomiar prądu zmiennego

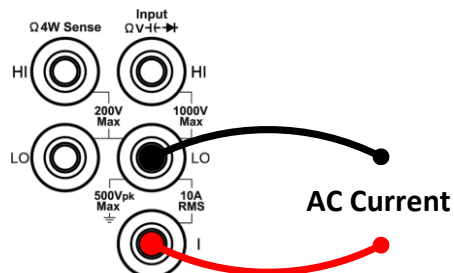


2-przewodowy pomiar rezystancji

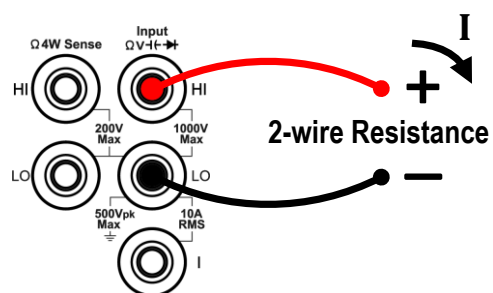


4-przewodowy pomiar rezystancji

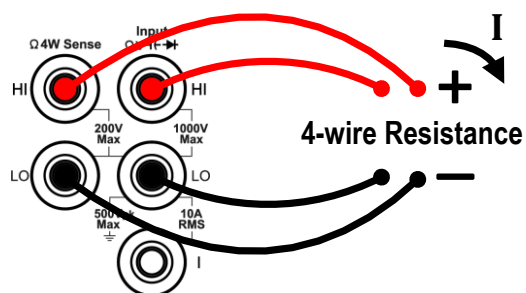


Kontrola ciągłości

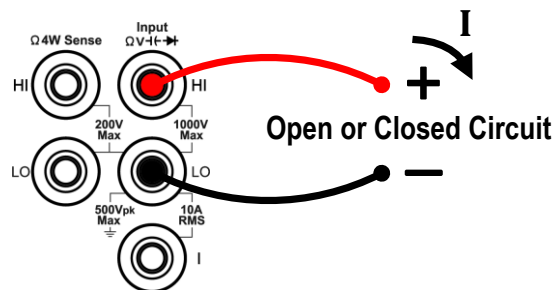


Test diody

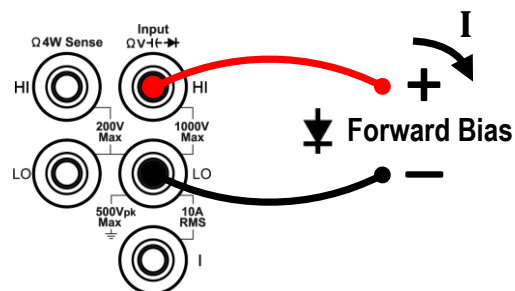


Pomiar pojemności

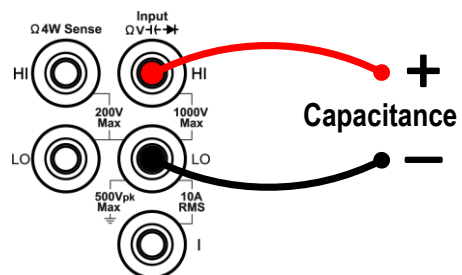

Pomiar częstotliwości/okresu

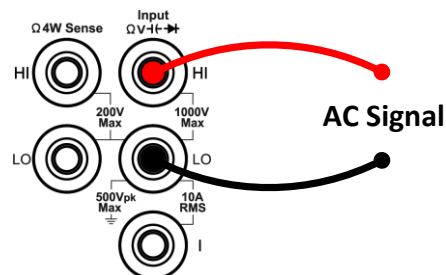

Pomiar temperatury

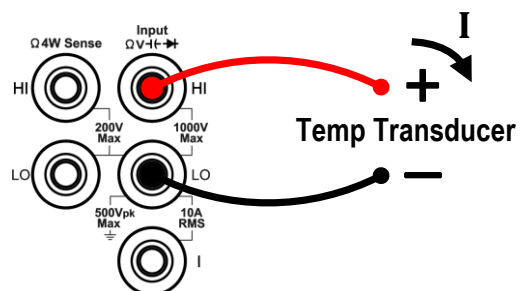

3. Funkcja i działanie

Wybór zakresu pomiarowego

Urządzenie oferuje automatyczny i ręczny wybór zakresu. W zakresie automatycznym multimetr automatycznie wybiera odpowiedni zakres w zależności od sygnału wejściowego. W zakresie ręcznym, można ustawić zakres pomiarowy za pomocą przycisku zakresu na panelu przednim lub powiązanego przycisku programowego. Zakres automatyczny jest bardziej przyjazny dla użytkownika, natomiast ręczny wybór zakresu może zapewnić większą dokładność pomiaru i jest szybszy.

Pierwsza metoda: Zmiana zakresu pomiarowego za pomocą przycisku Range

Gdy w prawym menu wyświetlana jest ikona Range, możesz nacisnąć przycisk Range, aby przełączyć się między zakresem Auto i Manual. Naciśnij przyciski strzałek góra / dół, aby aktywować zakres ręczny i zwiększyć lub zmniejszyć zakres pomiarowy.

Druga metoda: Zmiana zakresu pomiarowego poprzez funkcję menu



Automatyczny wybór zakresu: Aktywować funkcję auto poprzez odpowiedni górny przycisk (2) paska przycisków programowanych. Automatyczny wybór zakresu wybiera zakres pomiarowy w zależności od wartości wejściowej, ale nie funkcji pomiarowej.

Ręczny wybór zakresu: Aktywować żądany zakres pomiarowy w menu funkcji pomiarowej poprzez odpowiedni przycisk (2) softkey.

Bar.

Podpowiedź:

- Jeśli sygnał wejściowy przekracza zakres pomiarowy, wyświetlany jest komunikat "przeciążenie".
- Domyślnie po włączeniu zakres jest ustawiony na Auto.
- Zakres automatyczny jest zalecany w celu ochrony urządzenia i uzyskania dokładnych danych, gdy nie znasz zakresu pomiarowego.
- Zakres testu ciągłości jest wstępnie ustawiony na 50Ω; Zakres pomiaru diody jest stały na 2 V.

Szybkość i rozdzielczość pomiaru

Urządzenie oferuje trzy prędkości pomiaru:

Prędkość "niska" to 5 pomiarów/s; "średnia" to 50 pomiarów/s, a "wysoka" to 150 pomiarów/s.

Dla pomiarów DCV, ACV, DCI, ACI i 2-przewodowych / 4-przewodowych pomiarów rezystancji można wybrać prędkość pomiaru.

Rozdzielczość P4095 wynosi 4½ cyfry (maks. 60000).

Rozdzielczość P4096 może wynosić 4½ lub 5½ cyfry. Wybór prędkości pomiaru ma wpływ na rozdzielczość pomiaru. Multimetr automatycznie wybiera rozdzielczość pomiarową w zależności od aktualnych ustawień pomiarowych.

Zależność między szybkością pomiaru a rozdzielczością pomiaru:

Funkcja	Prędkość pomiarowa	Rozdzielczość pomiarowa	
DCV ACV	"Niska" prędkość	P4095	4½ cyfry
		P4096	5½ - cyfra
DCI ACI 2- /4- przewodowy Opór	"Średnia" prędkość "Wysoka" prędkość	4½ cyfry	
Transit pr.	Stała przy prędkości "High"	4½ cyfry	
Dioda	Stała przy prędkości "High"	4½ cyfry	
Pojemność	Ustalone przy "średniej" prędkości	4½ - cyfry (wyświetlanie tylko pierwszych 4 cyfr)	
Częstotliwość/. Okres	Ustalone przy "średniej" prędkości	4½ cyfry	
Temperatura	Ustalone przy "średniej" prędkości	4½ cyfry	


Główne funkcje pomiarowe

Pomiar napięcia stałego


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja zakresu pomiarowego DCV

Naciśnij przycisk  z przodu urządzenia.

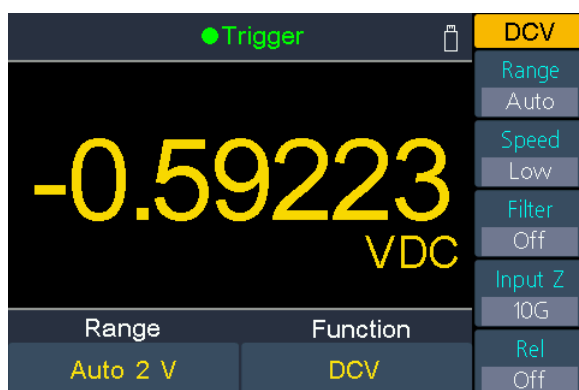

2. Podłączyć przewody pomiarowe

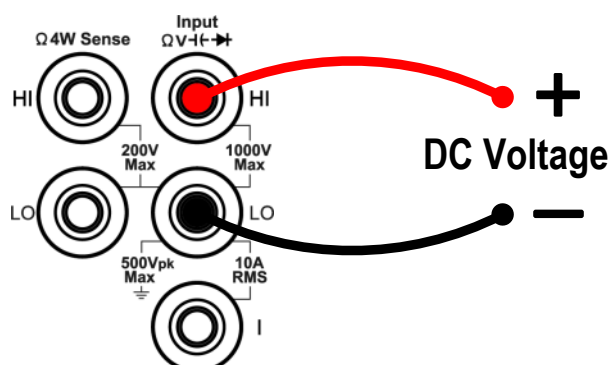

3. Wybierz zakres pomiarowy

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowiedź:

- We wszystkich obszarach dostępne jest zabezpieczenie wejściowe 1000 V.
- P4096: 20% przekroczenie zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych z wyjątkiem 1000 V.
- P4095: 10% przekroczenie zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych z wyjątkiem 1000 V.
- Jeśli zmierzona wartość przekracza 1050V w zakresie pomiarowym 1000V, wyświetlany jest komunikat "przeciążenie".

4. Wybierz szybkość pomiaru

Nacisnąć przycisk programowalny "Measuring rate", aby przełączyć pomiędzy Low, Mid lub High. Patrz strona 19, Szybkość pomiaru i rozdzielczość.

5. Ustawić filtr (opcjonalnie)

Naciśnij przycisk programowy "Filtr", aby włączyć lub wyłączyć filtr AC. Jeśli w wejściowym sygnale DC występują składowe AC, mogą one zostać wyłączone przez filtr AC, aby dane pomiarowe były bardziej dokładne.

6. Ustawienie impedancji wejściowej (opcjonalnie - tylko w zakresie 200mV i 2V)

Naciśnij przycisk ekranowy "Impedancja", aby wybrać "10M" lub "10G". Ustawieniem domyślnym jest "10M" (Ohm).

W zakresie 200 mV lub 2 V można wybrać "10G", aby zmniejszyć błąd ładowania spowodowany przez obiekt pomiarowy, który może być spowodowany przez multimetr (patrz Błąd ładowania (napięcie stałe) na stronie 57).

Podpowiedź:

- **10M:** Ustaw impedancje wejściową na 10 MΩ we wszystkich zakresach.
- **10G:** Impedancje wejściowe w zakresie 200 mV i 2 V ustawione są na 10 GΩ, natomiast w zakresie 20 V, 200 V i 1000 V impedancje wynoszą nadal 10 MΩ.


7. Wartość względna (aplikacja zaawansowana)


Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.

Pomiar napięcia zmiennego


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja zakresu pomiarowego ACV

Naciśnij przycisk  na przednim panelu, aby przełączyć się na zakres pomiaru napięcia DCV i ponownie, aby przełączyć się na zakres ACV.

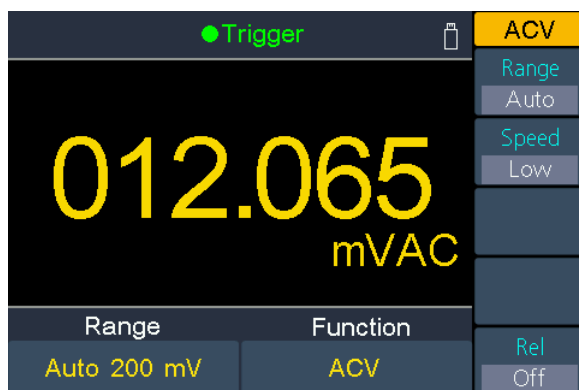

2. Podłączenie przewodów pomiarowych

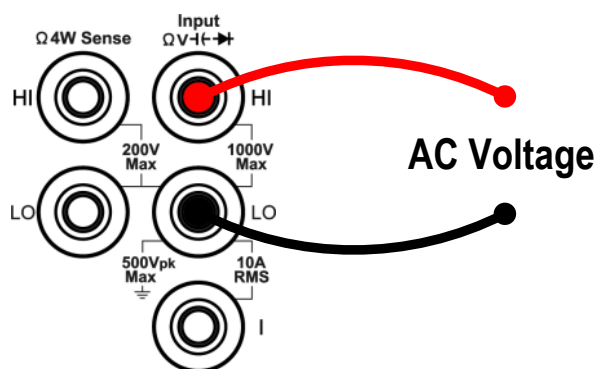

3. Ustawianie zakresu pomiarowego

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowiedź:

- We wszystkich obszarach dostępne jest zabezpieczenie wejściowe 750 V.
- P4096: 20% przekroczenie zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych oprócz 750 V.
- P4095: 10% przekroczenie zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych z wyjątkiem 750 V.
- Jeśli zmierzona wartość przekracza 787,5V w zakresie pomiarowym 750V, wyświetlany jest komunikat "Overload".

4. Wybierz szybkość pomiaru

Nacisnąć przycisk ekranowy szybkości pomiaru, aby przełączyć pomiędzy Low, Mid lub High. Patrz strona 19, Szybkość pomiaru i rozdzielczość.

5. Wartość względna. (Aplikacja zaawansowana)


Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.

Pomiary prądu stałego


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja aktualnego zakresu pomiarowego DCI

Naciśnij przycisk  na panelu przednim, aby aktywować zakres pomiarowy DC

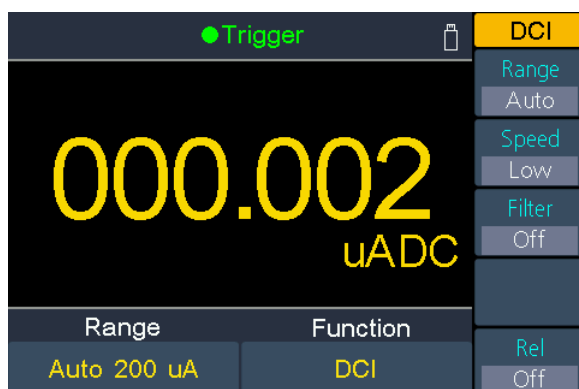

2. Podłączyć przewody pomiarowe

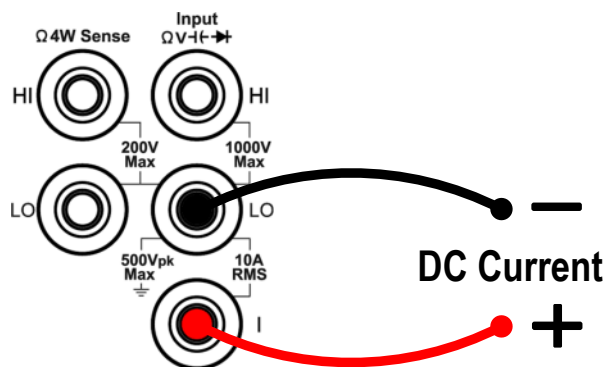

3. Wybierz zakres pomiarowy

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowiedź:

- Multimetr wykorzystuje dwa rodzaje bezpieczników do ochrony prądowej: bezpiecznik prądowy 10 A na tylnym panelu oraz wbudowany bezpiecznik wejściowy 12 A.
- P4096: 20% ponad zakres dla wszystkich zakresów z wyjątkiem zakresu 10 A.

- P4095: 10% ponad zakres dla wszystkich zakresów z wyjątkiem zakresu 10 A.
- Jeśli zmierzona wartość przekracza 10,5 A w zakresie 10 A, wyświetlany jest komunikat "przeciążenie".

4. Wybierz szybkość pomiaru

Nacisnąć przycisk ekranowy szybkości pomiaru, aby przełączyć pomiędzy Low, Mid lub High. Patrz strona 19, Szybkość pomiaru i rozdzielczość.

5. Ustawić filtr (opcjonalnie)

Naciśnij przycisk programowy "Filtr", aby włączyć lub wyłączyć filtr AC. Jeśli w wejściowym sygnale DC występują składowe AC, mogą one zostać wyłączone przez filtr AC, aby dane pomiarowe były bardziej dokładne.

6. Wartość względna. (Aplikacja zaawansowana)


Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.


Pomiary prądu zmiennego

W tym rozdziale opisano sposób konfigurowania pomiarów prądu AC.


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja aktualnego zakresu pomiarowego ACI

Naciśnij przycisk  na przednim panelu, aby aktywować pomiar prądu DCI, a następnie ponownie, aby przełączyć na ACI.

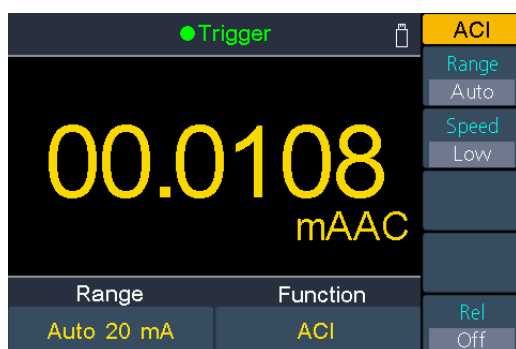

2. Podłączyć przewody pomiarowe

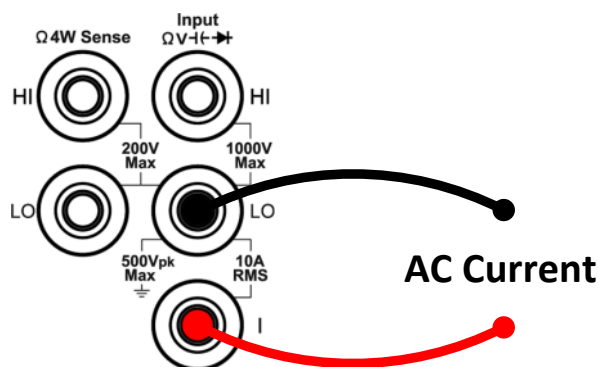

3. Wybierz zakres pomiarowy

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowiedź:

- Multimetr wykorzystuje dwa rodzaje bezpieczników do ochrony prądowej: bezpiecznik prądowy 10 A na tylnym panelu oraz wbudowany bezpiecznik wejściowy 12 A.
- P4096: 20% ponad zakres dla wszystkich zakresów z wyjątkiem zakresu 10 A.
- P4095: 10% ponad zakres dla wszystkich zakresów z wyjątkiem zakresu 10 A.
- Jeśli zmierzona wartość przekracza 10,5 A w zakresie 10 A, wyświetlany jest komunikat "przeciążenie".

4. Wybierz szybkość pomiaru

Nacisnąć przycisk ekranowy szybkości pomiaru, aby przełączyć pomiędzy Low, Mid lub High. Patrz strona 19, Szybkość pomiaru i rozdzielczość.

5. Wartość względna. (Aplikacja zaawansowana)


Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.

Zmierzyć opór

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować 2-przewodowe i 4-przewodowe pomiary rezystancji. Multimetr zapewnia pomiary rezystancji 2-przewodowej i 4-przewodowej. Jeśli mierzona rezystancja jest mniejsza niż 100 kΩ, zaleca się pomiar rezystancji 4-przewodowej, aby zmniejszyć błąd pomiaru spowodowany przez rezystancję przewodu pomiarowego i rezystancję styku między sondą a punktem testowym, ponieważ tych dwóch rezystancji nie można już zignorować, porównując je ze zmierzoną rezystancją.


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja zakresu pomiaru rezystancji $\Omega 2W/\Omega 4W$

Naciśnij przycisk  , aby włączyć zakres pomiaru rezystancji. Nacisnąć klawisz programowy $\Omega 2W/\Omega 4W$, aby przełączyć pomiędzy $\Omega 2W$ i $\Omega 4W$.




(2-przewodowy pomiar rezystancji)

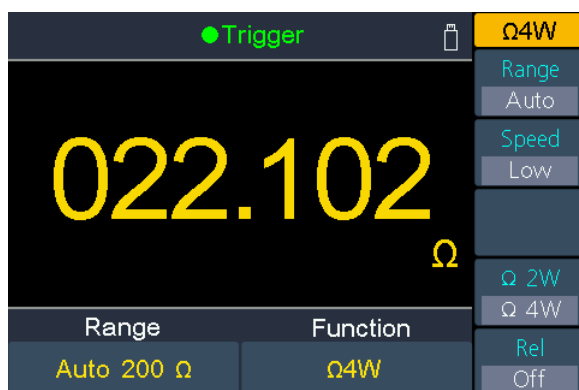

(4-przewodowy pomiar rezystancji)

2. Podłączyć przewody pomiarowe

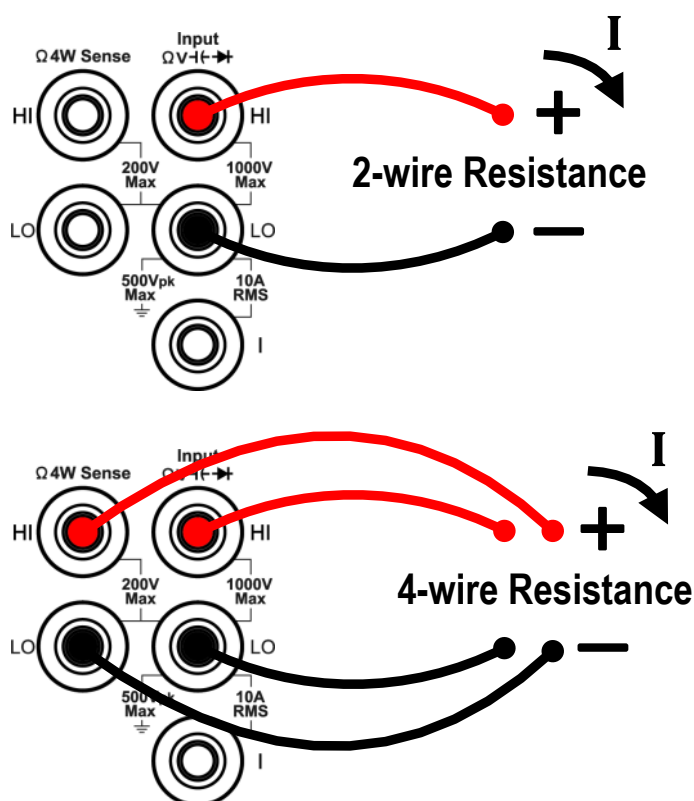

3. Wybierz zakres pomiarowy

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowiedź:

- We wszystkich obszarach dostępne jest zabezpieczenie wejściowe 1000 V.
- P4096: 20% przekroczenie zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych z wyjątkiem 100 MΩ.
P4095: 10% nadmiar zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych z wyjątkiem 100 MΩ.
- Jeśli zmierzona wartość przekracza 105 MΩ w zakresie pomiarowym 100 MΩ, wyświetlany jest komunikat "Przeciążenie".

4. Wybierz szybkość pomiaru

Nacisnąć przycisk programowalny "Measuring rate", aby przełączyć pomiędzy Low, Mid lub High. Patrz strona 19, Szybkość pomiaru i rozdzielczość.

8. Wartość względna (aplikacja zaawansowana)

Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.

Podpowieź:


- Jeśli mierzona rezystancja jest bardzo mała, zalecana jest praca względna, aby zmniejszyć błąd pomiaru spowodowany przez sam przewód pomiarowy.
- Podczas pomiaru nie należy dotykać obu końców mierzonej rezystancji, a także unikać kontaktu z innymi powierzchniami, które mogą przewodzić prąd, np. biurkiem, ponieważ w przeciwnym razie wynik pomiaru może być niedokładny. Im większa jest mierzona rezystancja, tym większy jest ten wpływ.


Kontrola ciągłości

W tej sekcji opisano sposób konfigurowania testu ciągłości.


Etapy aplikacji:

1. Uaktywnić test ciągłości

Naciśnij przycisk  na przednim panelu, aby przełączyć się na zakres pomiaru rezystancji i ponownie, aby przełączyć się na test ciągłości.

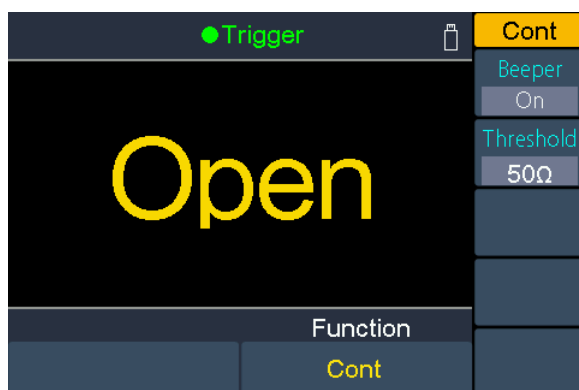

2. Podłączyć przewody pomiarowe

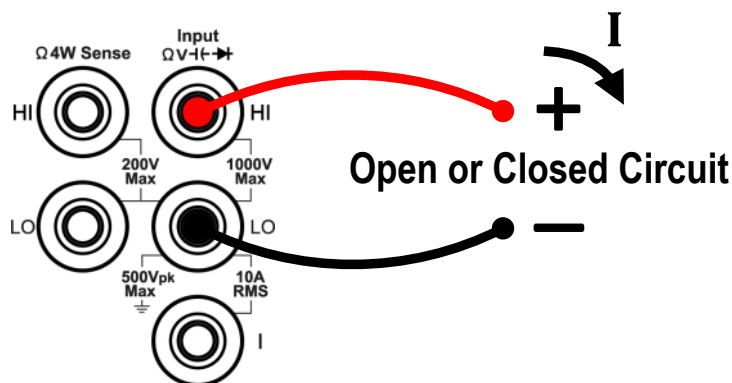





3. Ustawić brzęczyk

Nacisnąć przycisk programowy sygnał, aby aktywować lub dezaktywować brzęczyk. Przy włączonym brzęczyku emitowany jest dźwięk, gdy zmierzona rezystancja spadnie poniżej wartości pomiarowej podanej w punkcie "Próg".

4. Regulacja ustawienia progu

Naciśnij przycisk ekranowy próg, aby ustawić żadaną wartość progową testera ciągłości.

Naciśnij przycisk   , aby przesunąć kursor na AUselect cyfrę, a następnie naciśnij przyciski   , aby zmienić wartość progową. Zakres dla P4096 to 1 Ω do 2400 Ω; zakres dla P4095 to 1 Ω do 1100 Ω. Ustawienie domyślne to 50 Ω.


5. Pomiary ciągłości zachowują się następująco:

P4096	P4095	Wyświetlacz i sygnał dźwiękowy
≤ Zwarcie opór	≤ Zwarcie opór	Pokazuje wartość pomiarową i emituje sygnał dźwiękowy (jeśli jest aktywowana)
Zwarcie-. opór do 2,4 kΩ	Zwarcie-. opór do 1,1 kΩ	Pokazuje wartość pomiarową bez sygnału akustycznego (w zależności od ustawienia)
> 2,4 kΩ	> 1,1 kΩ	Pokazuje "Otwarte" bez sygnału

Test diody


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja testu diody

Naciśnij trzykrotnie przycisk  na panelu przednim, aby włączyć test diody.



2. Podłączyć przewody pomiarowe

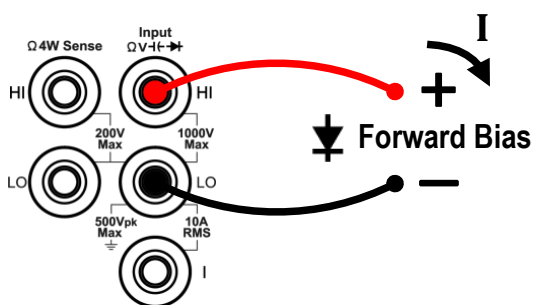

3. Ustawić brzęczyk

Naciśnij przycisk ekranowy sygnału, aby aktywować lub dezaktywować sygnał dźwiękowy. Gdy brzęczyk jest włączony i dioda jest podłączona, multimetr wydaje ciągłe sygnały dźwiękowe.


4. Test diody zachowuje się w następujący sposób:


P4096	P4095	Wyświetlacz i brzęczyk
0 do 2 V	0 do 3 V	Pokazuje zmierzoną wartość napięcia, a multimetr daje sygnał przy spadku poniżej 0,7 V (jeśli brzęczyk jest aktywny)
> 2 V	> 3 V	Pokazuje "Otwarte" bez sygnału dźwiękowego

Pomiar pojemności


Etapy aplikacji:

 1. Włączenie pomiaru pojemności.

Naciśnij przycisk  na przednim panelu, aby włączyć pomiar pojemności.

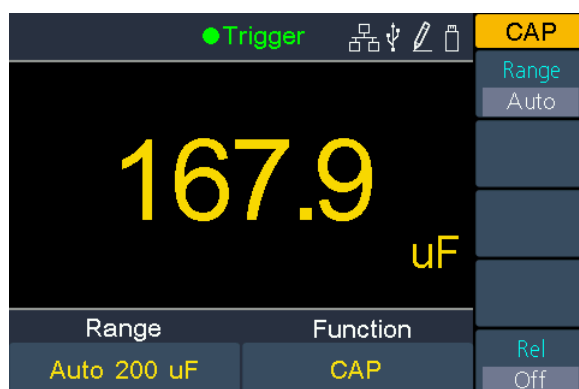

2. Podłączyć przewody pomiarowe

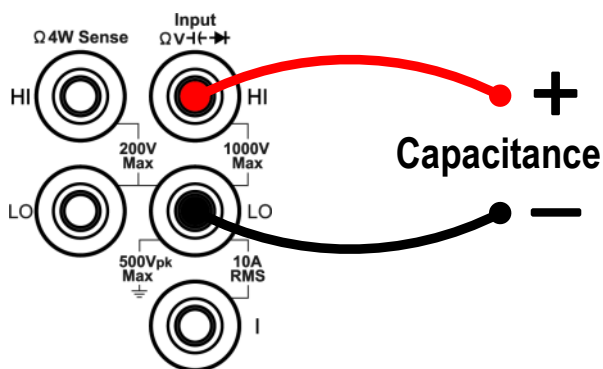

Wskazówka: Krótko zamknij metaliczne piny łączące każdego kondensatora raz przed testowaniem, aby go rozładować.

3. Wybierz zakres pomiarowy

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowieź:

- We wszystkich obszarach dostępne jest zabezpieczenie wejściowe 1000 V.
- P4096: 20% nadmiar zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych oprócz 10000 μF .
- P4095: 10% nadmiar zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych z wyjątkiem 10000 μF .
- Jeśli zmierzona wartość przekracza 10500 μF w zakresie pomiarowym 10000 μF , wyświetlany jest komunikat "przeciążenie".

4. Wartość względna (aplikacja zaawansowana)

Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.



Pomiar częstotliwości i okresu

Podczas pomiaru napięcia AC lub prądu AC można użyć funkcji podwójnego wyświetlacza, aby uzyskać częstotliwość i okres sygnału pomiarowego (patrz strona 35, Podwójny wyświetlacz), lub nacisnąć **Freq** , aby zmierzyć bezpośrednio częstotliwość lub okres. W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować pomiary częstotliwości i okresu.


Etapy aplikacji:

1. Włączenie pomiaru częstotliwości / okresu

Naciśnij przycisk **Freq** na przednim panelu, aby wejść w tryb pomiaru częstotliwości / okresu. Naciśnij przycisk programowy Freq / Period, aby przełączać się między częstotliwością i okresem.

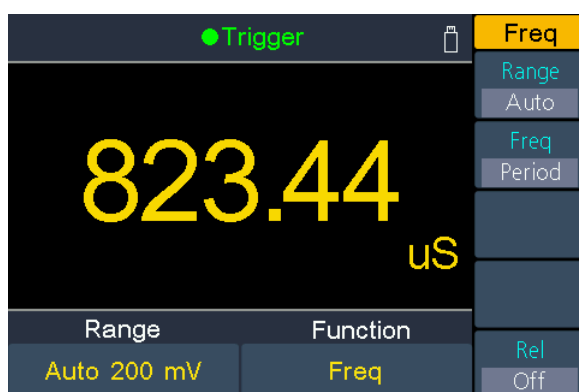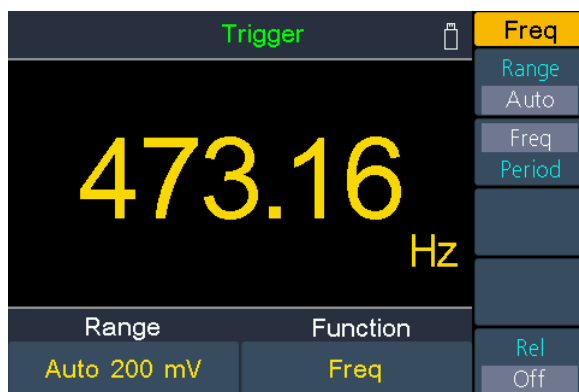

2. Podłączyć przewody pomiarowe

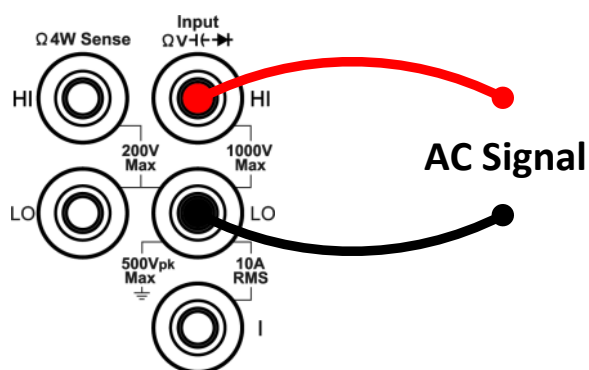

3. Wybierz zakres pomiarowy

Nacisnąć przycisk programowy Zakres, aby wybrać zakres pomiarowy. "Auto" automatycznie wybiera zakres do pomiaru na podstawie wartości wejściowej.

Podpowieź:

- Zakres częstotliwości: P4096 to 20 Hz do 1 MHz; P4095 to 20 Hz do 500 kHz.
- Zakres okresów: P4096 wynosi 0,05 s do 1 μ s; P4095 wynosi 0,05 s do 2 μ s.
- We wszystkich obszarach dostępne jest zabezpieczenie wejściowe 750 V.

4. Ustaw wartość względną. (Operacja zaawansowana)

Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.


Pomiar temperatury

W tym rozdziale opisano sposób konfigurowania pomiarów temperatury. Pomiar temperatury wymaga zastosowania sondy z przetwornikiem temperatury. Obsługiwane sondy to termopary typu B, E, J, K, N, R, S, T oraz platynowe czujniki RTD PT100 i PT385.


Etapy aplikacji:

1. Aktywacja funkcji pomiaru temperatury

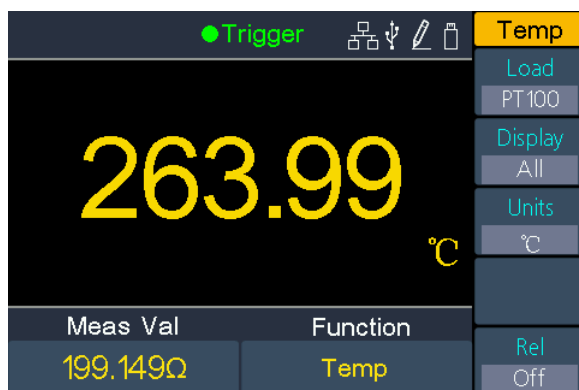

Naciśnij przycisk **Temp** na panelu przednim, aby włączyć pomiar temperatury.

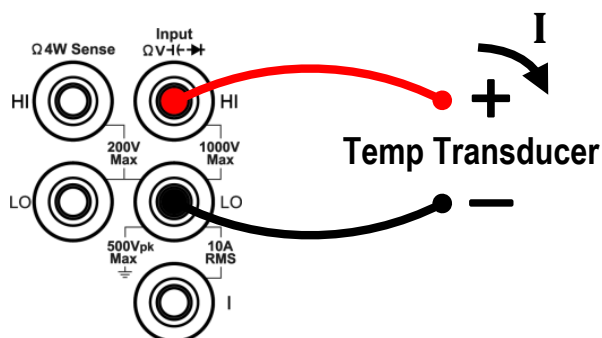


2. Podłączyć przewody pomiarowe



3. Ustawienie czujnika temperatury

Nacisnąć przycisk programowy Load, a następnie  , aby przełączyć się pomiędzy Thermocouple lub ThermoResistor. Następnie nacisnąć  , aby przełączyć się na listę.

Wybierzcie odpowiednią konfigurację przy pomocy klawiszy  . Teraz proszę nacisnąć przycisk programowy Set, aby wyświetlić konfigurację lub bezpośrednio przycisk programowy Done, aby wybrać ten czujnik temperatury.

4. Ustawić wyświetlacz

Naciśnij klawisz programowy wyświetlacza, aby przełączać się między opcjami.

Wartość temp.: Wyświetlana jest tylko wartość temperatury w °C, °F lub Kelwinach.

Wartość pomiarowa: W mVDC wyświetlana jest tylko czysta wartość pomiarowa na sondzie temperatury.

Wszystkie: Wartość temperatury jest pokazywana na wyświetlaczu głównym, a wartość pomiarowa mVDC jest pokazywana jednocześnie na wyświetlaczu pomocniczym.

5. Ustawienie jednostki temperatury

Nacisnąć przycisk ekranowy Jednostka, aby przełączyć jednostkę miary pomiędzy °C, °F lub Kelvin.

Z przeliczenia między jednostkami miary wynika:

$$^{\circ}\text{F} = (9/5) \times ^{\circ}\text{C} + 32$$


$$\text{K} \approx ^{\circ}\text{C} + 273,15$$

9. Wartość względna (aplikacja zaawansowana)

Nacisnąć przycisk programowy Rel, aby włączyć lub wyłączyć operację względną. Przy pracy względnej multimetr odejmuje określoną wartość operacji REL od aktualnego wyniku pomiaru i wyświetla wynik. Patrz strona 41, Wartość względna.

Podwójna Tablica wyników

Dzięki funkcji podwójnego wyświetlacza można jednocześnie wyświetlać wartości pomiarowe dwóch funkcji pomiarowych.

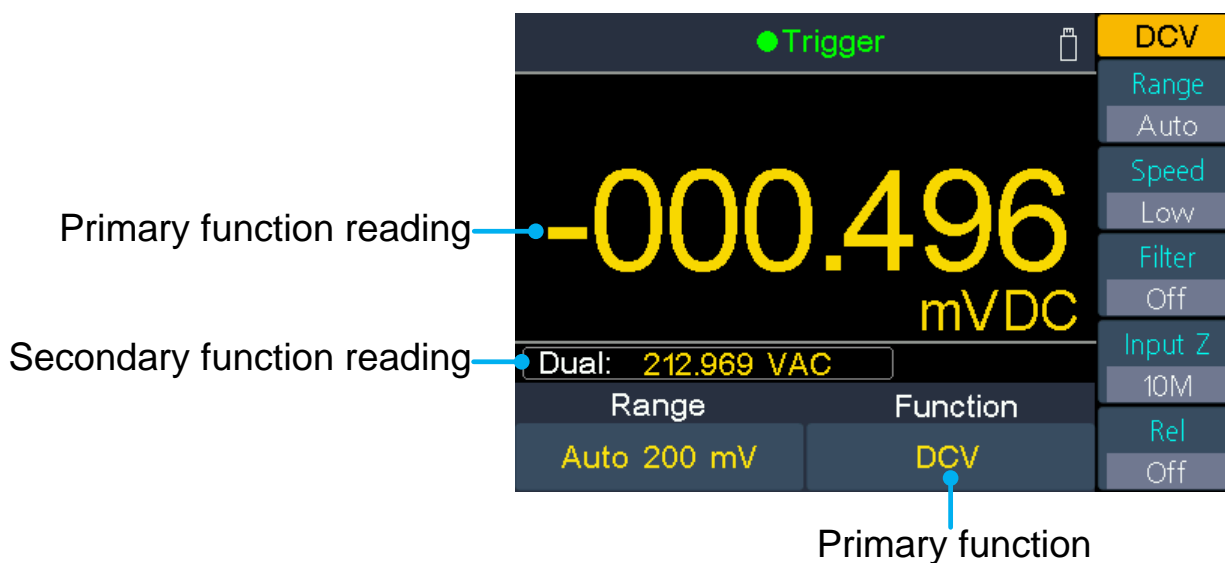

Obraz 3-1 Podwójny wyświetlacz

Etapy aplikacji:

1. Naciśnij jeden z przycisków funkcji pomiaru, aby włączyć podstawową funkcję pomiaru.
2. Naciśnij przycisk **Dual** na panelu przednim, lista funkcji dodatkowych jest wyświetlana w prawym menu, wybierz żadaną funkcję.
3. Gdy włączony jest podwójny wyświetlacz, naciśnij ponownie przycisk **Dual**, aby przełączyć funkcję podstawową i funkcję dodatkową. Aby skonfigurować funkcję drugorzędą, należy przełączyć ją na funkcję podstawową, skonfigurować ją w odpowiednim menu, a następnie przełączyć z powrotem.
4. Naciśnij jeden z przycisków funkcji pomiarowych, aby wyłączyć podwójny wyświetlacz.

Podstawowe funkcje pomiarowe i związane z nimi pomiary wtórne to: (szary kolor tła oznacza ważne kombinacje)

		Podstawowa funkcja pomiarowa								
		DCV	DCI	ACV	ACI	FREQ	OKRES	2WR	4WR	WPR
Funkcja pomiaru wtórnego	DCV									
	DCI									
	ACV									
	ACI									
	FREQ									
	OKRES									
	2WR									
	4WR									
	WPR									

Podpowieź:

- Multimetr wykonuje na przemian pomiar pierwotny i wtórny. Aktualizacja wartości pomiarowej funkcji pomiaru pierwotnego i wtórnego odpowiednio zegaruje.
- Jeśli pomiar główny wykorzystuje skalowanie dB lub dBm, nie można włączyć podwójnego wyświetlacza. Jeśli podwójny wyświetlacz jest aktywny, włączenie skalowania dB lub dBm automatycznie włącza podwójny wyświetlacz.
- Gdy włączony jest podwójny wyświetlacz, funkcja ręcznego zapisu może zapisać zarówno odczyt pierwotny, jak i wtórny. Funkcja automatycznego zapisu może zapisać tylko odczyt pierwotny.

Wyzwalanie

Multimetr oferuje trzy rodzaje wyzwalaczy: auto, pojedynczy i zewnętrzny.

Auto Trigger

Naciśnij przycisk Port na panelu przednim, a następnie przycisk programowy wyzwalania. Nacisnąć przycisk programowalny Źródło, aby wybrać Auto. Gdy używany jest

wyzwalacz Auto, instrument wykonuje pomiary w sposób ciągły i automatycznie ustawia nowy wyzwalacz po zakończeniu pomiaru.


Naciśnij przycisk ekranowy opóźnienia, aby wybrać opcję Auto lub Ręcznie.




● Opóźnienie samochodu




Urządzenie automatycznie określa opóźnienie na podstawie funkcji, zakresu i prędkości pomiaru.

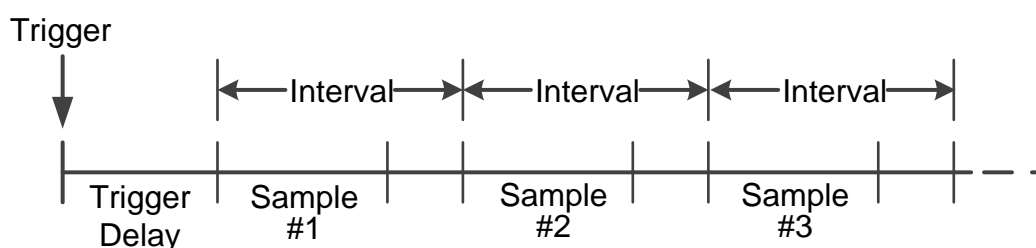● Ręczne opóźnienie



Pierwsza próbka rozpoczyna się czas opóźnienia po wyzwoleniu. Druga próbka rozpoczyna interwał po rozpoczęciu pierwszej próbki i tak dalej.





Ustawić opóźnienie wyzwala: Naciśnij przycisk ekranowy opóźnienie i wybierz opcję Ręcznie. Następnie naciśnij przyciski   , aby przesunąć kursor i  keyb, aby ustawić wartość opóźnienia od 1 ms do 999,999 ms.

Ustawić liczbę próbek: Multimetr wykonuje ustawioną tu liczbę próbek po wystrzeleniu wyzwalacza. Naciśnijcie klawisz programowy SamplesTrigger, a następnie klawisze   , aby przesunąć kursor. Następnie naciśnijcie klawisze  , aby zmienić liczbę próbek w zakresie od 1 do 999.999.

Pojedynczy spust

Naciśnij przycisk  na panelu przednim, a następnie przycisk programowy wyzwala. Następnie naciśnij przycisk programowy Źródło, aby wybrać opcję Pojedyncze. Gdy używane jest wyzwala pojedyncze, przyrząd wykonuje dowolną liczbę odczytów po każdym naciśnięciu przycisku  .

- Automatyczne opóźnienie jest stosowane dla pojedynczych wyzwalaczy, urządzenie automatycznie określa opóźnienie na podstawie funkcji, zakresu i prędkości pomiaru.
- Można również zmienić próbki w pojedynczym wyzwala. Multimetr wykona ustawioną tu liczbę próbek po odpaleniu wyzwalacza. Naciśnijcie klawisz programowy

SamplesTrigger, a następnie klawisze  , aby przesunąć kursor. Następnie naciśnijcie klawisze  , aby zmienić liczbę próbek w zakresie od 1 do 999.999.

Wyzwalacz zewnętrzny Port

Naciśnij przycisk Port na panelu przednim, a następnie naciśnij przycisk programowy Trigger. Następnie naciśnij przycisk programowy Source, aby wybrać "External". Gdy używane jest wyzwalanie zewnętrzne, multimetr odbiera impuls wyzwalający z portu [Ext Trig] na tylnym panelu i wyzwała na określonym zboczach sygnału impulsowego i pozyskuje dane pomiarowe.

- Automatyczne opóźnienie jest stosowane dla pojedynczych wyzwalaczy, urządzenie automatycznie określa opóźnienie na podstawie funkcji, zakresu i prędkości pomiaru.
- W przypadku korzystania z zewnętrznego wyzwalacza można ustawić typ zbocza dla impulsu ze złącza [Ext Trig] na tylnej ścianie. Multimetr będzie wyzwalał przy podanym zboczach. Naciśnij przycisk programowy Trg Edge, aby wybrać Rising lub Falling.


Matematyka funkcje ematyczne

Multimetr oferuje te funkcje matematyczne: Statystyka, limity, dB / dBm i względne.

Statisti ken

Statystyka oblicza minimum, średnią, maksimum, rozpiętość, odchylenie standardowe i liczbę odczytów podczas pomiaru.

Naciśnij przycisk **Math** , a następnie przycisk ekranowy statystyki. Ponownie naciśnięcie klawisz programowy statystyka, aby przełączyć się na wyświetlacze. Dodatkowe wartości statystyk są teraz pokazywane w dodatkowym wyświetlaczu:

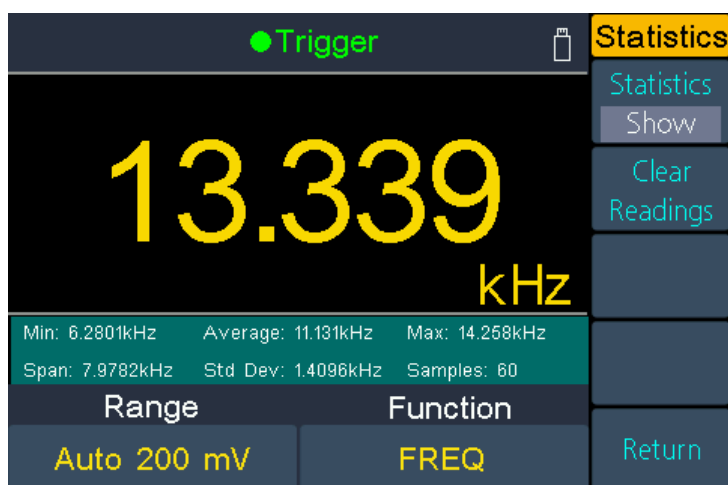

Uwagi



- **Wartość span** wynika z wartości max minus wartość min.
- Naciśnięcie przycisk ekranowy Usun wartości, aby usunąć wartości statystyki i rozpocząć od nowa.

Wartości graniczne

Kontrola limitów wskazuje, ile próbek przekroczyło określone limity oraz wskazuje, że wynik kontroli sygnału przekroczył określone limity. Złącze [AUX Output] na tylnym panelu może być skonfigurowane do wyprowadzania impulsu w przypadku przekroczenia limitów (patrz strona 49, Wyjście).


Naciśnięcie przycisk **Math** , a następnie przycisk ekranowy limit, aby przejść do menu limitu.

- Naciśnięcie przycisk programowy limit, aby aktywować wskazanie limitu.
- Za pomocą przycisku programowego high lub low określić limity jako górne lub dolne.
Naciśnięcie ponownie przycisk ekranowy, aby przełączyć między środkiem i zakresem.

W ten sposób można określić wartość zadaną (środek) i zakres wokół tej wartości zadanej. Na przykład: dolnej granicy -5 V i górnej granicy +10 V odpowiada wartość środkowa 2,5 V i zakres 15 V. Podczas ustawiania parametrów, używaj przycisków  do przesuwania kursora oraz przycisków  do zwiększania i zmniejszania wartości.

- Naciśnij przycisk ekranowy Usun, aby usunąć wszystkie zmierzone wartości i ponownie uruchomić zapis wartości granicznych.

Wyświetlanie wartości granicznych: Czerwony kolor tła (patrz poniżej) wskazuje, że wyświetlany pomiar przekracza wartości graniczne, a multimetr emituje sygnał dźwiękowy (jeśli brzęczyk jest włączony).

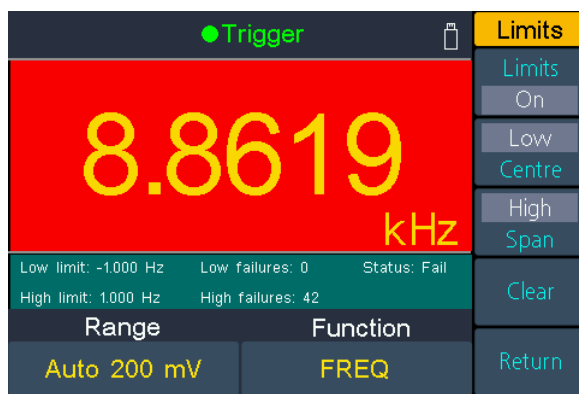

DB / dBm

Funkcje skalowania dB i dBm dotyczą tylko pomiarów ACV i DCV. Funkcje te pozwalają na skalowanie pomiarów względem wartości odniesienia.

Naciśnij przycisk  , a następnie przycisk ekranowy dB/dBm, aby wejść do menu.

• Funkcja dBm

Funkcja dBm przedstawia wartość bezwzględną mocy. Funkcja oblicza moc rezystora referencyjnego w zależności od zmierzonego napięcia, odniesionego do 1 mW:

$$\text{dBm} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{\text{pomiar}^2}{\text{rezystor odniesienia} / 1 \text{ mW}} \right)$$

Naciśnij przycisk programowy Ref R, aby wybrać rezystancję odniesienia. Wartość może wynosić 50, 75, 93, 110, 124, 125, 135, 150, 250, 300, 500, 600 (domyślnie), 800, 900, 1000, 1200 lub 8000 Ω.

● Funkcja dB

dB reprezentuje względną wartość używaną w operacji względnej wartości dBm. Po włączeniu multimetr oblicza wartość dBm mierzonej wartości i odejmuje od niej ustawioną wartość dB, a następnie wyświetla wynik:

$$\text{dB} = 10 \times \text{Log}_{10} (\text{wartość mierzona}^2 / \text{rezystor referencyjny} / 1 \text{ mW}) - \text{dB Preset}$$

Naciśnij przycisk programowy Ref R, aby wybrać rezystancję odniesienia. Wartość może wynosić 50, 75, 93, 110, 124, 125, 135, 150, 250, 300, 500, 600 (domyślnie), 800, 900, 1000, 1200 lub 8000 Ω.

Nacisnąć przycisk ekranowy dB Ref value, aby wybrać wartość względną. Wartość względna musi być z zakresu od -120 do +120 dBm (domyślnie 0).

Wartość względna

Gdy włączona jest praca względna, odczyt wyświetlany na ekranie jest różnicą między wartością zmierzoną a wartością ustawioną. Wartość ta jest specyficzna dla aktualnej funkcji i pozostaje nawet po opuszczeniu tej funkcji i powrocie w późniejszym czasie. Można więc użyć tej funkcji do ustawienia pomiaru z odniesieniem względnym do samodzielnie wybranej wartości pomiarowej.

Wartość wskazania = wartość zmierzona - wartość zadana

W wybranej funkcji pomiarowej należy najpierw nacisnąć przycisk REL, aby aktywować tę funkcję.

Nacisnąć przycisk Math, a następnie przycisk programowy Rel, aby ustawić żądany odczyt wstępny.


Wyświetl

Naciśnij przycisk **Graph** na panelu przednim, aby wejść do menu, a następnie naciśnij przycisk ekranowy display, aby wybrać wyświetlanie jako liczbę, barometr, wyświetlanie trendu lub histogram.

W każdym typie wyświetlacza można nacisnąć przycisk **Dual** na panelu przednim i wybrać funkcję pomocniczą. Na przykład, dla funkcji pomiaru DCV, można wybrać ACV jako drugorzędną funkcję pomiaru. Patrz strona 35, Podwójny wyświetlacz.


Numer

Nacisnąć przycisk **Graph** z przodu, aby wejść do menu, następnie nacisnąć przycisk ekranowy i wybrać opcję Numer. Teraz urządzenie pokazuje wartości pomiarowe jako wartość liczbową. Jest to również domyślny typ wyświetlania.

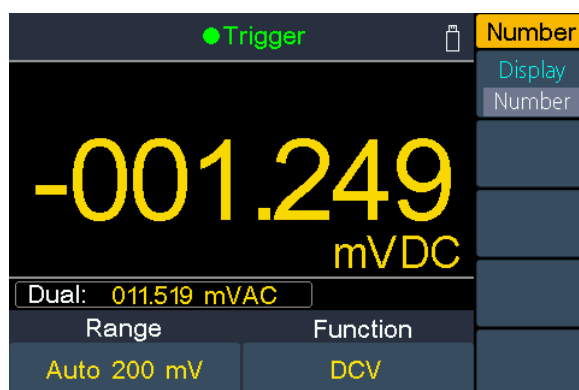

Barometer

Naciśnij przycisk **Graph** na panelu przednim, aby wejść do menu, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk ekranowy, aby wybrać funkcję BarMeter. Ten miernik słupkowy dodaje ruchomy pasek poniżej standardowego wyświetlacza liczbowego.

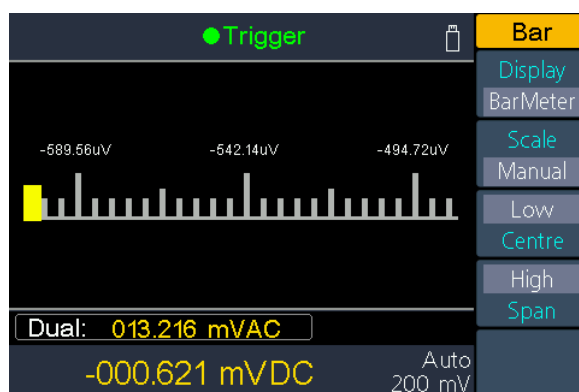


Naciśnij przycisk ekranowy skali, aby wybrać opcję Standardowy lub Ręczny.

Standard: Ustawia skalę odpowiadającą zakresowi pomiarowemu. Przykład: Dla funkcji pomiaru DCV ustawiany jest zakres -200 mV do 200 mV, gdy aktualny zakres pomiarowy wynosi 200 mV.

Manual: Ustawia skalę jako wartości wysokie i niskie lub jako zakres wokół wartości środkowej. Przykład: Skala, która przechodzi od wartości niskiej (-50 mV) do wartości wyższej (100 mV) może być również podana jako środek (25 mV) z zakresem 150 mV ($2 \times 75 \text{ mV} = 150 \text{ mV}$; $25 \text{ mV} - 75 \text{ mV} = -50 \text{ mV}$; $25 \text{ mV} + 75 \text{ mV} = 100 \text{ mV}$).

Trend Wyświetlacz

Nacisnąć przycisk **Graph** , aby otworzyć to menu, a następnie przycisk ekranowy, aby przełączyć na Trend. Wyświetlacz trendu pokazuje wykresy historii odczytów, aby umożliwić lepszą obserwację zmieniających się odczytów.

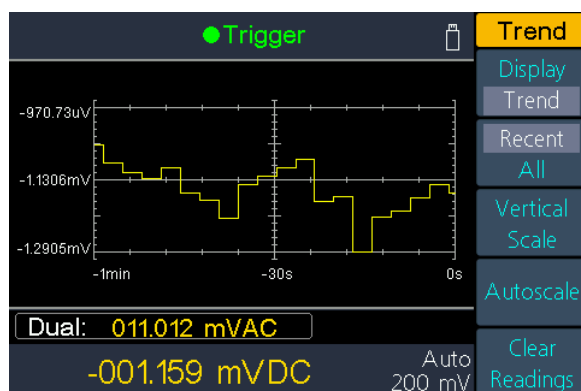

Nacisnąć przycisk ekranowy Ostatnie/Wszystkie, aby wybrać ostatnie odczyty lub wszystkie od początku.

All: Wykres trendu pokazuje wszystkie zarejestrowane wartości pomiarowe i buduje je od lewej do prawej na wykresie postępu. Po wypełnieniu wyświetlacza dane są pokazywane skompresowane po lewej stronie, a nowe dane przesuwają się do obrazu z prawej strony.

Nowsza: Wykres trendu pokazuje tylko dane zmierzone w ciągu ostatniej minuty.

Nacisnąć przycisk ekranowy Skala pionowa, aby dostosować skalę.

- **Standard:** Ustawia skalę odpowiadającą zakresowi pomiarowemu. Przykład: Dla funkcji pomiaru DCV ustawiany jest zakres -200 mV do 200 mV, gdy aktualny zakres pomiarowy wynosi 200 mV.
- **Manual:** Ustawia skalę jako wartości wysokie i niskie lub jako zakres wokół wartości środkowej. Przykład: Skala, która sięga od wartości niskiej (-50 mV) do wartości wyższej (100 mV) może być również podana jako wartość środkowa (25 mV) z zakresem 150 mV ($2 \times 75 \text{ mV} = 150 \text{ mV}$; $25 \text{ mV} - 75 \text{ mV} = -50 \text{ mV}$; $25 \text{ mV} + 75 \text{ mV} = 100 \text{ mV}$).


Nacisnąć przycisk ekranowy Auto, aby skala została ustawiona automatycznie.

Auto:Automatycznie dostosowuje skalę w zależności od bieżących wartości pomiarowych, tak aby wszystkie pomiary były wyświetlane w całości. Skala ta nie zmienia się, nawet jeśli zarejestrowane zostaną wyższe wartości pomiarowe.

- Następnie ponownie nacisnąć przycisk ekranowy auto, aby automatycznie ustawić ponownie skalę pionową na nowe odczyty.
- Albo nacisnąć przycisk ekranowy Usuń wartości, aby usunąć odczyty i rozpocząć nowy wykres trendu.

Histogram m

Nacisnąć przycisk **Graph** , aby otworzyć to menu, a następnie przycisk ekranowy, aby przełączyć na Histogram. W wyświetlaniu histogramu dane pomiarowe są uporządkowane w różnych koszach według częstotliwości występowania. Dzięki temu można oszacować częstotliwość występowania określonych wartości pomiarowych.

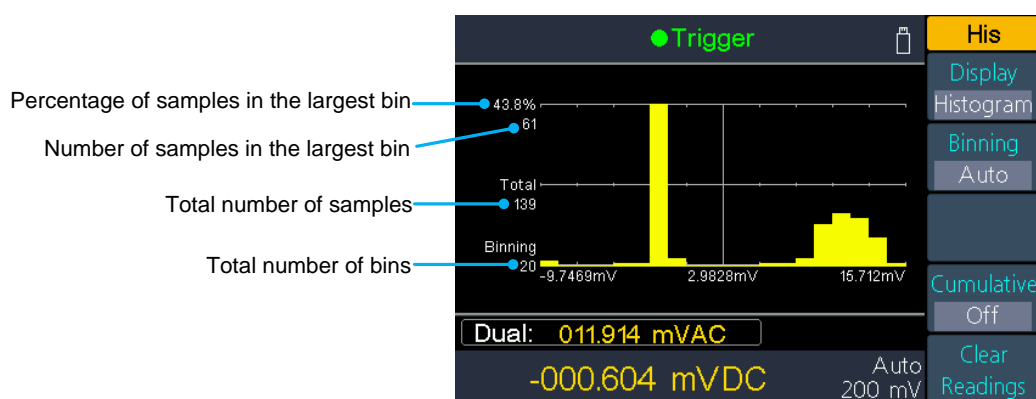

- Nacisnąć przycisk programowy podziału, aby ustawić ręczny lub automatyczny podział grup pomiarowych.
- Nacisnąć przycisk ekranowy skumulowany, aby pokazać pomocniczy wiersz dla skumulowanego wyświetlania rozkładu wartości mierzonej.
- Nacisnąć przycisk ekranowy kasowania wartości, aby usunąć wyświetlone dane pomiarowe i rozpocząć nowy wykres.

Klasyfikacja samochodów

Algorytm rozpoczyna się od ciągłej korekty rozpiętości histogramu, w oparciu o napływające pomiary, aby w momencie pojawienia się nowej wartości spoza aktualnej rozpiętości całkowicie przekwalifikować dane. Liczba wyświetlanych koszy jest funkcją liczby otrzymanych pomiarów:

Liczba pomiarów	< 100	100 - 500	500 - 1000	1000 - 5000	> 5000
Liczba pojemników	10	20	40	100	300


Podział ręczny

Nacisnąć przycisk ekranowy ustawienia jednostki, aby ręcznie określić ustawienia dla tej funkcji:

- Nacisnąć klawisz programowy numer, aby ręcznie ustawić liczbę koszy na 10, 20, 40, 100 lub 300.
- Zakres binów można określić jako wartości niskie i wysokie lub jako zakres wokół wartości środkowej. Na przykład zakres bin z wartością niską -5 V i wartością wysoką 10 V może być również określony jako wartość środkowa 2,5 V i zakres 15 V.
- Nacisnąć klawisz programowy Pole strony, aby pokazać lub ukryć zewnętrzne kosze. Zewnętrzne kosze to dwa dodatkowe pola dla pomiarów powyżej i poniżej zakresu kosza.



Rejestracja danych

Funkcja zapisu obejmuje zapis ręczny i zapis automatyczny. Do zapisu danych pomiarowych można użyć dowolnej lub obu funkcji.



Zapis ręczny: Naciśnij przycisk , aby zapisać aktualny odczyt w pamięci wewnętrznej. Maksymalna liczba odczytów wynosi 1000. Po zakończeniu zbierania danych można je przeglądać w tabeli i eksportować do pamięci zewnętrznej.

Autorejestracja: Po ustawieniu pamięci, liczby odczytów, odstępu między próbkami, należy nacisnąć przycisk programowy Start, aby rozpocząć rejestrację. Dane w pamięci wewnętrznej można wyświetlić w tabeli lub na wykresie.

 
Ręczne Nagrywanie

1. **Zbieranie danych:** Urządzenie zapisuje aktualny odczyt po każdym ręcznym naciśnięciu przycisku . Urządzenie emituje dźwięk, a na wyświetlaczu pojawia się symbol .

Uwaga: Funkcja pomiaru może być przełączana podczas nagrywania ręcznego. Jeśli włączony jest podwójny wyświetlacz, można zarejestrować obie wartości pomiarowe.

2. **Wyświetlanie zapisu ręcznego:** nacisnąć przycisk , a następnie przycisk ekranowy Man. recording, aby wyświetlić tabelę danych zapisanych ręcznie odczytów. Naciskać przyciski , aby przewijać strony.

Podpowiedź:

- Nawet będąc w tabeli danych, można kontynuować zapisywanie wartości pomiarowych za pomocą przycisku , które są następnie natychmiast wyświetlane w tabeli.
- Jeśli podczas rejestracji pomiar przekroczy zakres pomiarowy, w tabeli zamiast wartości mierzonej zapisywana jest informacja "przeciążenie".
- Jeśli zapiszesz wartość pomiarową przy aktywnej funkcji wartości względnej, informacja "rel" zostanie zapisana również w tabeli.


● Trigger					Record
No.	1st Reading	2nd Reading			Clear
1	ACV	012.188mV	Freq	2.49527KHz	Export
2	ACV	012.188mV	Freq	1.51675KHz	
3	ACV	012.188mV	Freq	1.51675KHz	
4	ACV	012.188mV	Freq	1.51675KHz	
5	ACV	008.025mV	Freq	1.51675KHz	
6	DCV	-001.138mV	ACV	013.048mV	
7	DCV	-000.982mV	ACV	013.048mV	
8	DCV	-000.982mV	ACV	013.048mV	
9	DCV	-000.982mV	ACV	007.642mV	
Dual: 013.627 mVAC					Back
-000.854 mVDC				Auto 200 mV	

- 3. Eksport do pamięci USB:** podłączyć pamięć USB do przedniego portu USB. Nacisnąć przycisk programowy eksportu, aby wyeksportować zapis ręczny w pamięci wewnętrznej do pamięci USB jako plik CSV. Plik jest zapisywany w folderze \NRekord ręczny w pamięci USB. Nazwa pliku to Data_YYMMDD_HHMMSS. RRRRMMDD to data rozpoczęcia zapisu, a GGMMSS to godzina rozpoczęcia, np. Dane_20160804_095622.csv.
- 4. Usuwanie zapisu ręcznego:** nacisnąć przycisk programowy Usuń, aby usunąć bieżący zapis ręczny.

Auto Nagrywanie

1. Skonfiguruj parametry:

- Naciśnij przycisk **Record** , a następnie naciśnij przycisk programowy Auto Record.
- Nacisnąć przycisk ekranowy Pamięć, aby wybrać pamięć wewnętrzną lub zewnętrzną.
- Nacisnąć przycisk ekranowy Punkty, aby określić całkowitą liczbę odczytów, które mają być zapisane. Zakres wynosi od 1 punktu do 1 miliona punktów dla pamięci wewnętrznej, od 1 do 100 milionów dla pamięci zewnętrznej.
- Nacisnąć przycisk ekranowy interwał, aby określić odstęp czasu między odczytami. Zakres wynosi od 5 ms do 1000 s.

- 2. Rozpoczęcie nagrywania:** nacisnąć przycisk programowy Start, aby rozpocząć automatyczne nagrywanie. W górnej części wyświetlacza pojawia się ikona  . Nacisnąć przycisk programowy Stop, aby zatrzymać nagrywanie, dane są zapisywane jako plik CSV w określonej pamięci. Jeśli wybrano pamięć zewnętrzną, plik jest zapisywany w folderze \NRekord \Nautomatyczny w pamięci USB. Nazwa pliku to Data_YYMMDD_HHMMSS. RRRRMMDD to data rozpoczęcia, a GGMMSS to godzina rozpoczęcia, np. Data_20160804_095622.csv.


Podpowiedź:


- Gdy działa tryb automatycznego zapisu, naciśnij inny przycisk funkcji pomiaru. Urządzenie wyświetli teraz komunikat: "Naciśnij ponownie przycisk, aby zmienić funkcję i zatrzymać nagrywanie".
- Jeśli chcesz kontynuować automatyczne nagrywanie, po prostu poczekaj, aż komunikat zniknie.
- Jeśli chcesz zatrzymać automatyczne nagrywanie i przełączyć się na daną funkcję, naciśnij ponownie przycisk funkcji, gdy komunikat jest jeszcze wyświetlany. Dane nagrywania przed przełączeniem funkcji zostaną zapisane.
- W zakresie auto, przełącznik przekaźnika może spowodować jitter, dane w tym czasie będą nieważne. Będzie to trwało około kilkuset milisekund i dane pozyskane w tym czasie zostaną oznaczone jako "invalid".
- Gdy włączone jest podwójne wyświetlanie, można zapisać tylko odczyt funkcji głównego wyświetlacza.

3. **Odczytać i wyświetlić zarejestrowane dane pomiarowe:** Nacisnąć przycisk **Record** , a następnie klawisz programowy Wyświetl.

Obecnie dla pamięci można wybrać tylko "Internal".

Przy pomocy klawisza programowego Wyświetlacz można przełączać pomiędzy opcjami wyświetlania **Wykres** i **Tabela**.

Nacisnąć przycisk programowy odczyt, aby załadować i wyświetlić dane z pamięci wewnętrznej. (W przypadku wyświetlania tabelarycznego, użyj przycisków  , aby obrócić stronę).

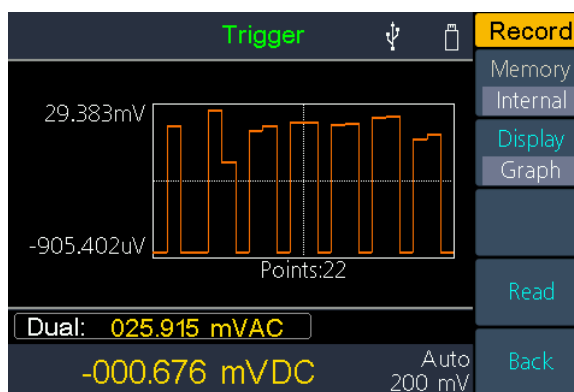

Automatycznie rejestrowane dane w postaci wykresu

● Trigger			Record
No.	Function	Reading	Memory
6	DCV	13.882mV	Internal
7	DCV	9.077mV	Display
8	DCV	-915.125uV	Table
9	DCV	invalid	
10	DCV	10.524mV	
11	DCV	-907.103uV	
12	DCV	invalid	
13	DCV	10.298mV	Read
14	DCV	-891.694uV	Back

Dual: 009.687 mVAC
-000.893 mVDC Auto 200 mV

Automatycznie zapisywane dane w formie tabeli

Konfiguracja portu

Serial

Naciśnij przycisk **Port** , a następnie przycisk ekranowy Serial, aby otworzyć menu ustawień portu szeregowego.

Naciśnij przycisk ekranowy Baud, aby ustawić szybkość transmisji na 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 lub 115200, gdzie 9600 jest ustawieniem fabrycznym. Upewnij się, że szybkość transmisji odpowiada komputerowi.

Naciśnij przycisk ekranowy Bity danych, aby zmienić ustawienie na 5, 6, 7 lub 8.

Naciśnij przycisk ekranowy Odd-Even, aby zmienić parzystość na None, Odd lub Even. Domyślnie ustawiona jest opcja Brak.

Naciśnij przycisk programowy Stop bit, wybierzcie bit stopu z 1, 2.

Trigger

Zob. str. 35,

Wyzwalanie .

Wyjście

Naciśnij przycisk **Port** , a następnie przycisk ekranowy output, aby wejść do menu ustawień portu wyjściowego.

Naciśnij przycisk ekranowy wyjścia, aby zmienić konfigurację wyjścia [**AUX Output**] z tyłu urządzenia.


● DoneS

Wysyła impuls, gdy multimetr wykonuje pomiar, dzięki czemu można to zasygnalizować innym urządzeniom. Naciśnij przycisk programowy output, aby ustawić krawędź wyjścia na dodatnią lub ujemną.

P/F

Wyjście [AUX Output] można ustawić tak, aby sygnał był zawsze wysyłany po przekroczeniu granic pass/fail funkcji matematycznych.

Rodzaj sieci

Naciśnij przycisk  , a następnie przycisk ekranowy Net Type, aby zmienić ustawienie sieci na OFF lub LAN.

LAN Ustawienia

Naciśnij przycisk ekranowy LAN Settings, aby zmienić adres IP, maskę podsieci, bramę lub port.

Naciśnij   , aby przesunąć kursor i przyciski   , aby dostosować wartości. Uruchom ponownie urządzenie, aby zastosować ustawienia.


W razie potrzeby zapytaj administratora sieci o szczegóły ustawień.

Utility Menu


Język





Naciśnij przycisk  , a następnie przycisk ekranowy Język, aby zmienić język menu.

Oświetlenie


Naciśnij przycisk  , a następnie przycisk ekranowy iluminacja, aby zmienić jasność wyświetlacza.

RTC - zegar czasu rzeczywistego


Naciśnij przycisk  , a następnie przycisk programowy RTC. W menu wyświetlana jest godzina i data, zawsze w formacie 24-godzinnym (od 00:00:00 do 23:59:59).

Nacisnąć przycisk programowy Setup, aby zmienić godzinę i datę. Użyj przycisków   do poruszania się kursorem i przycisków   do ustawiania wartości. Nacisnąć przycisk programowy Gotowe, aby zapisać ustawienia.

SCPI

Naciśnij przycisk  , a następnie przycisk ekranowy SCPI, aby aktywować żądany protokół interfejsu.

Ustawienia standardowe

Nacisnąć , a następnie standardowy przycisk ekranowy, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Funkcja pomiaru DCV jest automatycznie aktywowana.

Ustawienia fabryczne


Parametr		Wstępnie ustawiony	
Funkcja pomiarowa	DCV	Zakres pomiarowy	Samochód
		Wskaźnik pomiaru	Niski
		Filtr	Ze strony
		Wejście Z	10M
		Rel	Ze strony
	ACV	Zakres pomiarowy	Samochód
		Wskaźnik pomiaru	Niski
		Rel	Ze strony
	DCI	Zakres pomiarowy	Samochód
		Wskaźnik pomiaru	Niski
		Filtr	Ze strony
		Rel	Ze strony
	ACI	Zakres pomiarowy	Samochód
		Wskaźnik pomiaru	Niski
		Rel	Ze strony
	$\Omega 2W/\Omega 4W$	Zakres pomiarowy	Samochód

Parametr		Wstępnie ustawiony	
		Wskaźnik pomiaru	Niski
		Ω 2W/ Ω 4W	Ω 2W
		Rel	Ze strony
	Cont	Lato	Do
		Próg	50 Ω
	Dioda	Lato	Do
	WPR	Zakres pomiarowy	Samochód
		Rel	Ze strony
	Freq	Zakres pomiarowy	Samochód
		Częstotliwość/ o kres	Freq
		Rel	Ze strony
	Temp	Typ	KITS90
		Wyświetl	Wszystkie
		Jednostka	K
		Rel	Ze strony
Matematyka	Statystyki	Pokaż/ukryj	Ukryta
	Wartości graniczne	Limity	Ze strony
		High	2V/2A/2K Ω /2uF/2Hz/2s/2k $^{\circ}$ C
		Głęboko	0V/0A/0K Ω /0uF/0Hz/0s/0k $^{\circ}$ C
		Centrum	1V/1A/1K Ω /1uF/1Hz/1s/1k $^{\circ}$ C
		Span	2V/2A/2K Ω /2uF/2Hz/2s/2k $^{\circ}$ C

Parametr		Wstępnie ustawiony	
		Zaliczenie	Paszport
	dB/dBm	Wł.	Ze strony
		Funkcja	dBm
		Ref R	50Ω
		dB Wartość zadana	0 dBm
	Rel		0 V
	Lato		Do
Użyteczność	Oświetlenie		50%
	SCPI		8845
Port	Serial	Baud	115200
		Bity danych	8
		Odd-Even	Brak
		Bit stopu	1
	Trigger	Źródło	Samochód
		Opóźnienie	Samochód
		Opóźnienie Czas	0 s
		Wyzwalanie próbek	1
	Wyjście	Wyjście	DoneS
		Flanka	Pozytywne
	NET Typ	IP	192.168.001.099
		Maska podsieci	255.255.255.000
		Bramka	192.168.001.001
		Adres fizyczny	000fea36ea46
		Port	3000
		Netto	Ze strony

Parametr		Wstępnie ustawiony	
Wykres	Wyświetl	Numer	
	Barometr	Skala	
	Trend	Ostatnio / Wszystkie	
	Histogram	Dział	Samochód
		Łącznie	Ze strony
Zapis	Zapis automatyczny	Pamięć	Wewnętrzna
		Punkty	1000
		Interwał	1 s
		Start/Stop	Przestań
	Zobacz	Wyświetl	Wykres

Informacje o systemie

Naciśnij  → Next → System Info, aby wyświetlić model, wersję firmware, numer seryjny i sumę kontrolną.

Oprogramowanie sprzętowe Aktualizacja


Użyj portu USB znajdującego się z przodu, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia za pomocą pamięci USB.

Wymagania dotyczące urządzenia pamięci USB: To urządzenie obsługuje urządzenie pamięci USB z systemem plików FAT32 lub FAT16. Jeśli urządzenie pamięci USB nie działa prawidłowo, sformatuj je do formatu FAT32 lub FAT16 i spróbuj ponownie. Można też spróbować użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.






Uwaga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia to delikatna aplikacja. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nigdy nie wyłączaj urządzenia ani nie wyjmuj pamięci USB podczas procesu aktualizacji.

Wykonaj aktualizację oprogramowania sprzętowego w następujący sposób:


1. Naciśnij  → Next → System Info, aby wyświetlić model, numer seryjny i wersję firmware.
2. Z komputera PC odwiedź stronę www.peaktech.de i sprawdź, czy strona oferuje nowszą wersję firmware. Następnie należy pobrać plik z oprogramowaniem

sprzętowym. Nazwa pliku musi mieć postać DMMFW.upp. Skopiuj plik z oprogramowaniem sprzętowym do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB.

3. Włóż urządzenie pamięci USB do portu USB na przednim panelu urządzenia. Gdy w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona , urządzenie pamięci USB zostało pomyślnie zainstalowane.
4. Naciśnij  → Next → System Info, a następnie klawisz programowy Firmware Update.
5. Urządzenie wyświetla komunikat, że nie wolno odłączać urządzenia USB ani wyłączać urządzenia do czasu zakończenia procesu aktualizacji. Pasek postępu na ekranie wskazuje, że proces aktualizacji jest w toku.
Uwaga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego trwa zwykle około jednej minuty. Nie należy odłączać urządzenia pamięci USB podczas procesu aktualizacji. Jeśli przypadkowo usuniesz urządzenie pamięci USB podczas procesu aktualizacji, nie wyłączaj urządzenia. Powtórz proces instalacji od kroku 3.
6. Poczekaj, aż urządzenie wyświetli komunikat "Firmware upgrade success", a następnie automatycznie uruchomi się ponownie.
Uwaga: Jeśli komunikat o działaniu nie zostanie wyświetlony, nie należy wyłączać urządzenia. Powtórz procedurę instalacji od kroku 2 z innym urządzeniem pamięci USB. Następnie odłącz urządzenie pamięci USB od urządzenia.
7. Naciśnij  → Next → System Info i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego, aby upewnić się, że ta aktualizacja została przeprowadzona prawidłowo.


Test LCD

Wykonuje automatyczne sprawdzenie wyświetlacza LCD.

Naciśnij  → Next → LCD Test, aby aktywować funkcję. Nacisnąć górny przycisk ekranowy, aby przejść przez różne kolory czerwony, zielony i niebieski i obserwować, czy występują problemy z wyświetlaniem. Nacisnąć dolny przycisk ekranowy, aby wyjść z funkcji.

Test klawiatury


Przeprowadzić kontrolę przycisków urządzenia.

Naciśnij  → Next → Board Test, aby aktywować funkcję. Każdy kształt na wyświetlaczu reprezentuje jeden z przycisków na urządzeniu. Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim, a odpowiedni kształt na interfejsie testowym zmieni kolor na zielony. Naciśnij przycisk ekranowy Wstecz, aby zakończyć test.

4. Samouczek pomiarowy

Błąd obciążenia (napięcie stałe)

Błędy obciążenia pomiarowego występują, gdy rezystancja DUT (Device-Under-Test) stanowi znaczny procent rezystancji wejściowej multimetru, jak pokazano poniżej:

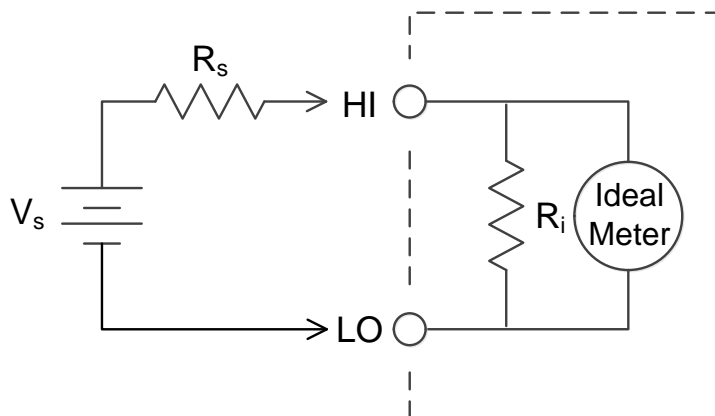

V_s = idealne napięcie DUT

R_s = oporność na spęczenie DUT

R_i = rezystancja wejściowa multimetru (10 M Ω lub >10 G Ω)




$$\text{Błąd (\%)} = \frac{100 \times R_s}{R_s + R_i}$$

Aby zmniejszyć skutki błędów ładowania i zminimalizować zakłócenia, należy ustawić rezystancję wejściową multimetru na 10 G Ω dla zakresów 200 mVDC i 2 VDC. Oporność wejściowa jest automatycznie ustawiana na 10 M Ω dla zakresów 20 VDC, 200 VDC i 1000 VDC.

Pomiary True RMS AC

Pomiar AC multimetrem jest prawdziwie efektywny. Moc rozpraszana w rezystorze jest proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia, niezależnie od kształtu fali sygnału. Ten multimetr dokładnie mierzy prawdziwe napięcie lub prąd, o ile przebieg zawiera znikomą energię powyżej efektywnego pasma przenoszenia miernika.

Efektywna szerokość pasma napięcia AC multimetru wynosi 100 kHz, natomiast efektywna szerokość pasma prądu AC wynosi 10 kHz.

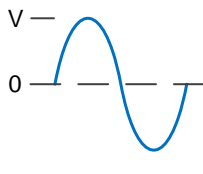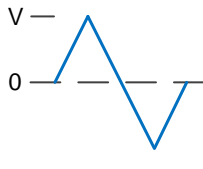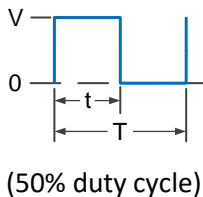Waveform	Współczynnik szczytu (C.F.)	AC RMS	AC+DC RMS
	$\sqrt{2}$	$\frac{V}{\sqrt{2}}$	$\frac{V}{\sqrt{2}}$
	$\sqrt{3}$	$\frac{V}{\sqrt{3}}$	$\frac{V}{\sqrt{3}}$
 <p>(50% duty cycle)</p>	1	$\frac{V}{C.F.}$	$\frac{V}{C.F.}$

Funkcje AC i AC voltage multimetru mierzą sprzężoną z AC wartość "true RMS" (TrueRMS) i mierzona jest tylko wartość RMS składowych AC przebiegu wejściowego (DC jest odrzucane). Jak widać na powyższym rysunku, wartości AC-coupled i AC + DC są takie same dla fal sinusoidalnych, trójkątnych i kwadratowych, ponieważ te przebiegi nie zawierają przesunięcia DC. Jednak dla niesymetrycznych przebiegów (np. ciągów impulsów), istnieje zawartość DC, która jest odrzucana przez multimetr w pomiarach AC-coupled TrueRMS.

Sprzężony z AC pomiar TrueRMS jest szczególnie przydatny do pomiaru małych sygnałów AC w obecności dużych przesunięć DC. Na przykład, taka sytuacja pojawia się zwykle podczas pomiaru tętnień AC obecnych w zasilaczach DC. Istnieją jednak sytuacje, w których chcesz znać wartość AC + DC TrueRMS. Możesz określić tę wartość, łącząc wyniki pomiarów DC i AC, jak pokazano poniżej:

$$ac + dc = \sqrt{ac^2 + dc^2}$$

Aby uzyskać najlepsze odrzucenie szumów AC, należy wybrać niską szybkość pomiaru, aby uzyskać rozdzielczość 5½ cyfry przy pomiarze DC.

Błąd obciążenia (napięcie AC)

W funkcji AC, impedancja wejściowa multimetru pojawia się jako 1 MΩ rezystor równoległy z 100 pF pojemności. Okablowanie, którego używasz do podłączenia sygnałów do multimetru, również dodaje pojemność i obciążenie. Poniższa tabela przedstawia przybliżoną impedancję wejściową multimetru przy różnych częstotliwościach.

Częstotliwość wejściowa	Oporność wejściowa
100 Hz	1 MΩ
1 kHz	850 kΩ
10 kHz	160 kΩ
100 kHz	16 kΩ

Przy niskich częstotliwościach błąd ładowania:

$$\text{Błąd (\%)} = \frac{-100 \times R_s}{R_s + 1 \text{ M}\Omega}$$

Przy wysokich częstotliwościach dodatkowy błąd ładowania:

$$\text{Błąd (\%)} = 100 \times \left[\frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times F \times R_s \times C_{in})^2}} - 1 \right]$$

R_s = odporność na pęcznienie

F = częstotliwość wejściowa

C_{in} = Pojemność wejściowa (100 pF) plus pojemność linii

5. Rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie jest włączone, ale nie pojawia się żaden wyświetlacz.

- 1) Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
- 2) Sprawdź, czy przełącznik wyboru napięcia sieciowego AC jest ustawiony na prawidłowe ustawienie napięcia.
- 3) Sprawdź, czy bezpiecznik sieciowy znajdujący się pod gniazdem przyłączeniowym wtyczki sieciowej jest w porządku (patrz strona 68, dodatek C: Bezpiecznik sieciowy).

-
- 4) Uruchom ponownie urządzenie, wykonując powyższe czynności.
 - 5) Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem firmy PeakTech.

2. wartość mierzona nie zmienia się po wprowadzeniu sygnału prądowego.

1) Sprawdź, czy przewód pomiarowy jest prawidłowo włożony do gniazda wejścia prądowego.


(gniazdo I i zacisk wejściowy LO) jest podłączony.

2) Sprawdź, czy bezpiecznik zasilania na panelu przednim nie przepalił się.

Patrz numer 7 "Nośnik bezpieczników" przy opisie panelu przedniego na stronie Strona 9.

3) Sprawdź, czy funkcja pomiaru DCI lub ACI jest aktywna.

4) Sprawdź, czy funkcja pomiaru DCI nie została przypadkiem użyta do pomiaru Stosowany jest prąd przemienny ACI.

Jeśli napotkasz inne problemy, spróbuj najpierw przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych lub uruchomić je ponownie. Jeśli nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z serwisem PeakTech i podaj informacje o swoim urządzeniu. ( → Next → System Info)

6. Technical specifications

P4096 Specyfikacja

Dokładność: \pm (% odczytu + % zakresu) ^[1]

Funkcja	Zakres pomiarowy ^[2]	Zakres częstotliwości lub prąd testowy	Dokładność: 1 rok @ 23°C±5°C	Współczynnik temperatury 0°C - 18°C 28°C - 50°C
Napięcie stałe	200 mV	/	0.015±0.004	0.0015 + 0.0005
	2 V			0.0010 + 0.0005
	20 V			0.0020 + 0.0005
	200 V			0.0015 + 0.0005
	1000 V ^[3]			0.0015 + 0.0005
True RMS Napięcie AC ^[4]	200mV, 2V, 20V, 200V, 750V	20 Hz - 45 Hz	1.5 + 0.10	0.01 + 0.005
		45 Hz - 20 kHz	0.2 + 0.05	0.01 + 0.005
		20 kHz - 50 kHz	1.0 + 0.05	0.01 + 0.005
		50 kHz - 100 kHz	3.0 + 0.05	0.05 + 0.010
Prąd stały	200 000 μ A	/	0.055 + 0.005	0.003 + 0.001
	2.00000 mA		0.055 + 0.005	0.002 + 0.001
	20.0000 mA		0.095 + 0.020	0.008 + 0.001
	200 000 mA		0.070 + 0.008	0.005 + 0.001
	2.00000 A		0.170 + 0.020	0.013 + 0.001
	10.0000 A ^[5]		0.250 + 0.010	0.008 + 0.001
Prawdziwy RMS Prąd zmienny ^[6]	20,0000 mA, 200,000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A ^[5]	20 Hz - 45 Hz	1.5 + 0.10	0.015 + 0.005
		45 Hz - 2 kHz	0.50 + 0.10	0.015 + 0.005
		2 kHz - 10 kHz	2.50 + 0.20	0.015 + 0.005
Opór ^[7]	200.000 Ω	1 mA	0.030 + 0.005	0.0030 + 0.0006
	2,00000 k Ω	1 mA	0.020 + 0.003	0.0030 + 0.0005
	20,0000 k Ω	100 μ A	0.020 + 0.003	0.0030 + 0.0005
	200,000 k Ω	10 μ A	0.020 + 0.003	0.0030 + 0.0005
	2,00000 M Ω	1 μ A	0.040 + 0.004	0.0040 + 0.0005
	10,0000 M Ω	200 nA	0.250 + 0.003	0.0100 + 0.0005
	100,000 M Ω	200 nA 10 M Ω	1.75 + 0.004	0.2000 + 0.0005
Test diody	2.0000 V ^[8]	1 mA	0.05 + 0.01	0.0050 + 0.0005
Przejście	2000 Ω	1 mA	0.05 + 0.01	0.0050 + 0.0005
	200 mV do 750 V ^[9]	20 Hz - 2 kHz	0.01 + 0.003	0.002 + 0.001

Częstotliwość /okres		2 kHz - 20 kHz	0.01 + 0.003	0.002 + 0.001
		20 kHz - 200 kHz	0.01 + 0.003	0.002 + 0.001
		200 kHz - 1 MHz	0.01 + 0.006	0.002 + 0.002
	20 mA do 10 A	20 Hz - 2 kHz	0.01 + 0.003	0.002 + 0.001
		2 kHz - 10 kHz	0.01 + 0.003	0.002 + 0.001
Pojemność^[10]	2.000 nF	200 nA	3 + 1.0	0.08 + 0.002
	20,00 nF	200 nA	1 + 0.5	0.02 + 0.001
	200,0 nF	2 µA	1 + 0.5	0.02 + 0.001
	2,000 µF	10 µA	1 + 0.5	0.02 + 0.001
	200 µF	100 µA	1 + 0.5	0.02 + 0.001
	10000 µF	1 mA	2 + 0.5	0.02 + 0.001
Temperatura	Obsługiwane są czujniki temperatury 2 kategorii - termopary (konwersja ITS-90 pomiędzy typem B / E / J / K / N / R / S / T) oraz termooporowe (konwersja czujnika RTD pomiędzy typem PT100 i PT385).			

[1] Specyfikacje są ważne przy 30-minutowym rozgrzaniu, szybkości pomiaru "Low" i temperaturze kalibracji 18 °C - 28 °C.

[2] 20% nad zakresem na wszystkich zakresach z wyjątkiem 1000 V DCV, 750 ACV, 10 A DCI, 10 A ACI, 100 MΩ rezystora i 10000 µF pojemności.

[3] Za każdy dodatkowy wolt powyżej ± 500 VDC, dodaj błąd 0.02 mV.

[4] Specyfikacje są ważne dla amplitudy wejścia sinusoidalnego > 0,5% zakresu. Dla wejść od 1% do 5% zakresu i < 50 kHz, dodaj 0,1% zakresu jako dodatkowy błąd. Dla 50 kHz do 100 kHz, dodaj 0,13% zakresu jako dodatkowy błąd.

[5] Co 30 sekund wyłączenie i po 30 sekundach włączenie jest zalecane dla prądu ciągłego większego niż DC 7 A lub AC RMS 7 A.

[6] **Specyfikacja jest** ważna dla sinusoidy wejściowej o amplitudzie > 0.5% zakresu. Błąd 0.1% jest dodawany gdy sinusoida wejściowa ma zakres 1% do 5%.

[7] **Specyfikacje są ważne** dla 4-przewodowej funkcji omowej lub 2-przewodowej funkcji omowej z aktywną funkcją względną. Bez pracy względnej należy dodać dodatkowy błąd ± 0,20 Ω w funkcji 2-przewodowej om.

[8] Specyfikacje dotyczą napięcia mierzonego na zaciskach wejściowych. Prąd testowy 1 mA jest typowy. Zmiana źródła prądu spowoduje pewną zmianę spadku napięcia przez złącze diodowe.

[9] Poza odrębnymi specyfikacjami, napięcie wejściowe AC wynosi od 15% do 120% zakresu przy ≤ 100 kHz i od 30% do 120% zakresu przy > 100 kHz. Napięcie 750 V jest ograniczone do 750 Vrms.

[10] Specyfikacje mają zastosowanie w przypadku korzystania z funkcji wartości względnej. Zastosowanie kondensatora niefoliowego może wprowadzić dodatkowe błędy. Specyfikacje dotyczą 1% do 120% na zakresie 2 nF i zakresu od 10% do 120% na pozostałych zakresach.

P4095 Specyfikacja

Dokładność: \pm (% odczytu + % zakresu) ^[1]

Funkcja	Zakres ^[2]	Zakres częstotliwości lub prąd testowy	Dokładność: 1 rok 23°C±5°C
Napięcie stałe	600 mV	/	0.02±0.01
	6 V		
	60 V		
	600 V		
	1000 V ^[3]		
True RMS Napięcie AC ^[4]	600mV, 6V, 60V, 600V, 750V	20 Hz - 45 Hz	2 + 0.10
		45 Hz - 20 kHz	0.2 + 0.06
		20 kHz - 50 kHz	1.0 + 0.06
		50 kHz - 100 kHz	3.0 + 0.08
Prąd stały	600,00 μ A	/	0.06 + 0.02
	6,0000 mA		0.06 + 0.02
	60 000 mA		0.1 + 0.05
	600,00 mA		0.2 + 0.02
	6.0000 A		0.2 + 0.05
	10.000 A ^[5]		0.250 + 0.05
Prawdziwy RMS Prąd zmienny ^[6]	60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10,000 A ^[5]	20 Hz - 45 Hz	2 + 0.10
		45 Hz - 2 kHz	0.50 + 0.10
		2 kHz - 10 kHz	2.50 + 0.20
Opór ^[7]	600.00 Ω	1 mA	0.040 + 0.01
	6,0000 k Ω	1 mA	0.030 + 0.01
	60,000 k Ω	100 μ A	0.030 + 0.01
	600,00 k Ω	10 μ A	0.040 + 0.01
	6,0000 M Ω	1 μ A	0.120 + 0.03
	60,000 M Ω	200 nA 10 M Ω	0.90 + 0.03
	100,00 M Ω	200 nA 10 M Ω	1.75 + 0.03
Test diody	3.0000 V ^[8]	1 mA	0.05 + 0.01
Test zaliczeniowy	1000 Ω	1 mA	0.05 + 0.01
Częstotliwość /okres	600 mV do 750 V ^[9]	20 Hz - 2 kHz	0.01 + 0.003
		2 kHz - 20 kHz	0.01 + 0.003
		20 kHz - 200 kHz	0.01 + 0.003
		200 kHz - 1 MHz	0.01 + 0.006
	60 mA do 10 A	20 Hz - 2 kHz	0.01 + 0.003
		2 kHz - 10 kHz	0.01 + 0.003

Pojemność ^[10]	2.000 nF	200 nA	3 + 1.0
	20,00 nF	200 nA	1 + 0.5
	200,0 nF	2 μ A	1 + 0.5
	2,000 μ F	10 μ A	1 + 0.5
	200 μ F	100 μ A	1 + 0.5
	10000 μ F	1 mA	2 + 0.5
Temperatura	Obsługiwane są czujniki temperatury 2 kategorii - termopary (konwersja ITS-90 pomiędzy typem B / E / J / K / N / R / S / T) oraz termooporowe (konwersja czujnika RTD pomiędzy typem PT100 i PT385).		

- [1] Specyfikacje są ważne przy 30-minutowym rozgrzaniu, szybkości pomiaru "Low" i temperaturze kalibracji 18 °C - 28 °C.
- [2] 10% ponad zakres na wszystkich zakresach z wyjątkiem 1000 V DCV, 750 ACV, 10 A DCI, 10 A ACI, 100 M Ω rezystora i 10000 μ F pojemności.
- [3] Za każdy dodatkowy wolt powyżej \pm 500 VDC, dodaj błąd 0.02 mV.
- [4] Specyfikacje są ważne dla amplitudy wejścia sinusoidalnego > 0,5% zakresu. Dla wejść od 1% do 5% zakresu i <50 kHz, dodaj 0,1% zakresu jako dodatkowy błąd. Dla 50 kHz do 100 kHz, dodaj 0,13% zakresu jako dodatkowy błąd.
- [5] Co 30 sekund wyłączenie i po 30 sekundach włączenie jest zalecane dla prądu ciągłego większego niż DC 7 A lub AC RMS 7 A.
- [6] **Specyfikacja jest** ważna dla sinusoidy wejściowej o amplitudzie > 0.5% zakresu. Błąd 0.1% jest dodawany gdy sinusoida wejściowa ma zakres 1% do 5%.
- [7] **Specyfikacje są** ważne dla 4-przewodowej funkcji omowej lub 2-przewodowej funkcji omowej z aktywną funkcją wartości względnej. Bez funkcji wartości względnej należy dodać dodatkowy błąd \pm 0,20 Ω w funkcji 2-przewodowej om.
- [8] Specyfikacje dotyczą napięcia mierzonego na zaciskach wejściowych. Prąd testowy 1 mA jest typowy. Zmiana źródła prądu spowoduje pewną zmianę spadku napięcia przez złącze diodowe.
- [9] Poza odrębnymi specyfikacjami, napięcie wejściowe AC wynosi od 15% do 110% zakresu przy \leq 100 kHz i od 30% do 110% zakresu przy > 100 kHz. Napięcie 750 V jest ograniczone do 750 Vrms. Jeśli zakres pomiarowy napięcia AC jest w zakresie 600 mV, pomnóż % błędu odczytu x10.
- [10] Specyfikacje mają zastosowanie w przypadku korzystania z funkcji wartości względnej. Zastosowanie kondensatora niefoliowego może powodować dodatkowe błędy. Specyfikacje dotyczą 1% do 110% na zakresie 2 nF i zakresu od 10% do 110% w pozostałych zakresach.

P4094 Specyfikacja

Dokładność: \pm (% odczytu + % zakresu) ^[1]

Funkcja	Zakres ^[2]	Rezolucja	Dokładność: \pm (% odczytu + LSB)
Napięcie stałe	50,000 mV	0,001 mV	0.1% + 10
	500,00 mV	0,01 mV	0.025% + 5
	5.0000 V	0.0001 V	0.025% + 5
	50.000 V	0.001 V	0.03% + 5
	500.00 V	0.01 V	0.1% + 5
	1000.0 V ^[3]	0.1 V	0.1% + 5
Prawdziwe napięcie przemiennie RMS ^[4]	500 mV - 750 V	20 Hz - 45 Hz	1% + 30
		45 Hz - 65 Hz	0.5% + 30
		65 Hz - 1 kHz	0.7% + 30
Prąd stały	500 μ A	0,01 μ A	0.15% + 20
	5000 μ A	0,1 μ A	0.15% + 10
	50 mA	0,001 mA	0.15% + 20
	500 mA	0,01 mA	0.15% + 10
	5 A	0.0001 A	0.5% + 10
	10 A ^[5]	0.001 A	0.5% + 10
Prawdziwy prąd RMS AC ^[6]	500 μ A - 500 mA	20 Hz – 1 kHz	0.5% + 20
	5 A - 10 A		1.5% + 20
Opór ^[7]	500 Ω	0.01 Ω	0.1% + 10
	5 k Ω	0,0001 k Ω	0.1% + 5
	50 k Ω	0,001 k Ω	0.1% + 5
	500 k Ω	0,01 k Ω	0.1% + 5
	5 M Ω	0,0001 M Ω	0.25% + 5
	50 M Ω	0,001 M Ω	1% + 10

Rezystancja pomiaru czteroprzewodowego	500 Ω	0.01 Ω	0.1% + 10
	5 k Ω	0,0001 k Ω	0.1% + 5
	50 k Ω	0,001 k Ω	0.1% + 5
Dioda	3.0000 V	0.0001 V	/
Przejście - test	1000 Ω	0.1 Ω	/
Częstotliwość	10,000 Hz - 60 MHz ^[8]	/	\pm (0.2% + 8)
Pojemność ^[9]	50 nF - 500 μ F	/	2.5% + 5
	5 mF - 50 mF		5% + 8
Temperatura	Typ K, PT100		
Wyświetl	55,000		
Zapis interwałowy	15 mS - 9999,999 S		

[1] Specyfikacje są ważne przy 30-minutowym rozgrzaniu, szybkości pomiaru "Low" i temperaturze kalibracji 18 °C - 28 °C.

[2] 10% ponad zakres na wszystkich zakresach z wyjątkiem 1000 V DCV, 750 ACV, 10 A DCI, 10 A ACI, 100 M Ω rezystora i 10000 μ F pojemności.

[3] Za każdy dodatkowy wolt powyżej \pm 500 VDC, dodaj błąd 0.02 mV.

[4] Specyfikacje są ważne dla amplitudy wejścia sinusoidalnego > 0,5% zakresu. Dla wejść od 1% do 5% zakresu i <50 kHz, dodaj 0,1% zakresu jako dodatkowy błąd. Dla 50 kHz do 100 kHz, dodaj 0,13% zakresu jako dodatkowy błąd.

[5] Co 30 sekund wyłączenie i po 30 sekundach włączenie jest zalecane dla prądu ciągłego większego niż DC 7 A lub AC RMS 7 A.

[6] **Specyfikacja jest** ważna dla sinusoidy wejściowej o amplitudzie > 0.5% zakresu. Błąd 0.1% jest dodawany gdy sinusoida wejściowa ma zakres 1% do 5%.

[7] **Specyfikacje są** ważne dla 4-przewodowej funkcji omowej lub 2-przewodowej funkcji omowej z aktywną funkcją wartości względnej. Bez funkcji wartości względnej należy dodać dodatkowy błąd \pm 0,20 Ω w funkcji 2-przewodowej om.

[8] Specyfikacje dotyczą napięcia mierzonego na zaciskach wejściowych. Prąd testowy 1 mA jest typowy. Zmiana źródła prądu spowoduje pewną zmianę spadku napięcia przez złącze diodowe.

[9] Poza odrębnymi specyfikacjami, napięcie wejściowe AC wynosi od 15% do 110% zakresu przy \leq 100 kHz i od 30% do 110% zakresu przy > 100 kHz. Napięcie 750 V jest ograniczone do 750 Vrms. Jeśli zakres pomiarowy napięcia AC jest w zakresie 600 mV, pomnóż % błędu odczytu x10.

[10] Specyfikacje mają zastosowanie w przypadku korzystania z funkcji wartości względnej. Zastosowanie kondensatora niefoliowego może powodować dodatkowe błędy. Specyfikacje dotyczą 1% do 110% na zakresie 2 nF i zakresu od 10% do 110% w pozostałych zakresach.

Charakterystyka temperaturowa

Dokładność: \pm (% odczytu + % zakresu) ^[1]

Funkcja	Typ czujnika	Model czujnika	Zakres pomiaru temperatury	Dokładność: 1 rok 23°C±5°C	Współczynnik temperatury 0°C - 18°C 28°C - 50°C
Temperatura	RTD ^[2]	$\alpha=0.00385$	-200°C do 660°C	0.16°C	0.08+0.002
	TC ^[3]	B	0°C do 1820°C	0.76°C	0.14°C
		E	-270°C do 1000°C	0.5°C	0.02°C
		J	-210°C do 1200°C	0.5°C	0.02°C
		K	-270°C do 1372°C	0.5°C	0.03°C
		N	-270°C do 1300°C	0.5°C	0.04°C
		R	-270°C do 1768°C	0.5°C	0.09°C
		S	-270°C do 1768°C	0.6°C	0.11°C
T	-270°C do 400°C	0.5°C	0.03°C		

[1] Specyfikacje są ważne dla 0,5 godzinowego nagrzewania, nie uwzględniając błędów pomiarowych samego czujnika.

[2] Specyfikacja dla pomiaru 2-przewodowego w trybie "REF".

[3] Wbudowana kompensacja dla zimnych gniazd pomiarowych na termoparze, dokładność wynosi ± 2 °C

Rejestracja danych

Ręczna rejestracja danych	
Naciśnij przycisk Zapisz , aby zapisać bieżący odczyt. Można zapisać maksymalnie 1000 odczytów.	
Automatyczna rejestracja danych	
Max. Zapis wartości pomiarowej	1 mln pamięci wewnętrznych lub 100 mln pamięci zewnętrznych
Max. Pojemność magazynowa	8 MB pamięci wewnętrznej lub 800 MB pamięci zewnętrznej
Odstęp między próbami	5 ms do 1000 s

Trigger

Zewnętrzne wejście wyzwalające	Poziom wejściowy	Zgodność z TTL (wysoki poziom, jeśli lewy terminal wejściowy jest zawieszony w powietrzu)
	Stan wyzwalania	Możliwość wyboru rosnącego lub opadającego zbocza
	Impedancja wejściowa	≥ 20 k Ω równoległe z 400 pF, sprzężone DC
	Min. szerokość impulsu	500 μ s
Wyjście VMC	Poziom	Zgodność z TTL
	Polaryzacja wyjścia	Możliwość wyboru wartości dodatniej lub ujemnej
	Impedancja wyjściowa	200 Ω , typowe

Specyfikacja ogólna

Wymiary	(szer. x wys. x gł.): 235 mm × 110 mm × 295 mm
Waga	3,06 kg

7. Dodatek

Dodatek A: Obudowa

Akcesoria standardowe :



Kabel sieciowy



Przewody pomiarowe



Klipsy do krokodyli



Kabel USB



Zapasowy bezpiecznik
10A, 250 VAC



Oprogramowanie
/ Sterownik /
Instrukcja obsługi

Dodatek B: Pielęgnacja i czyszczenie

Ogólna opieka Nie należy

przechowywać ani używać urządzenia w miejscu, w którym wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Czyszczenie

Aby wyczyścić zewnętrzną część urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Aby uniknąć porażenia prądem, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odłącz wszystkie przewody testowe na wejściach. 2.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia wilgotną, miękką szmatką bez kapiącej wody. Podczas czyszczenia nie należy zarysowywać ekranu LCD. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy używać żrących lub chemicznych środków czyszczących.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy używać sprayów, płynów ani rozpuszczalników.



Ostrzeżenie: Przed włączeniem pracy należy ponownie potwierdzić, że urządzenie jest już całkowicie suche i uniknąć zwarcień elektrycznych lub obrażeń ciała spowodowanych wilgocią.

Dodatek C: Wymienić bezpiecznik sieciowy

Bezpiecznik sieciowy znajduje się w plastikowej skrzynce bezpiecznikowej poniżej przyłącza sieciowego na tylnej ścianie.




Ostrzeżenie: Przed wymianą bezpiecznika sieciowego należy odłączyć kabel sieciowy od tylnego panelu i usunąć wszystkie przewody testowe podłączone do urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego napięcia, które może spowodować obrażenia lub śmierć.

Należy stosować wyłącznie prawidłowy typ bezpiecznika. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.


Napięcie	Bezpiecznik
100 - 120 V AC	250 V, F1A
220 - 240 V AC	250 V, F0,5A

Aby wykonać wymianę bezpiecznika sieciowego, należy postępować w następujący sposób:

1. wyłączyć multimetr, usunąć z urządzenia wszystkie przewody pomiarowe i inne kable, w tym kabel sieciowy.
2. Za pomocą płaskiego śrubokręta wyjmij skrzynkę bezpieczników.

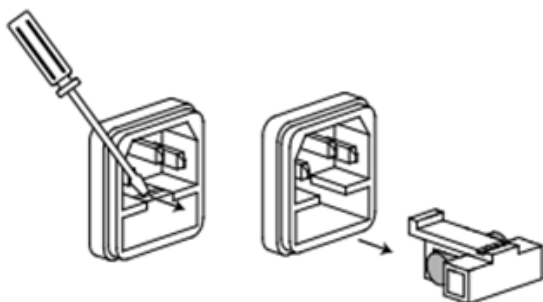

3. Wymień bezpiecznik na nowy, który powinien odpowiadać napięciu. Zamontować go w skrzynce bezpieczników i wsunąć skrzynkę bezpieczników z powrotem na tylną ścianę.

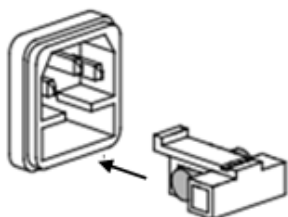

Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawa do tłumaczenia, przedruku i reprodukcji niniejszej instrukcji lub jej części. Reprodukcje wszelkiego rodzaju (fotokopia, mikrofilm lub inny proces) są dozwolone tylko za pisemną zgodą wydawcy.

Ostatnia wersja w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w urządzeniu w trosce o postęp.

Niniejszym potwierdzamy, że urządzenie spełnia specyfikacje podane w naszych dokumentach i jest dostarczane skalibrowane fabrycznie.

Zalecane jest powtórzenie kalibracji po upływie 1 roku.

PeakTech® 06/2023/EHR/Lie/PL